



Selebus of mechanical drawing / second year stage / all branch

Week	Contents	المحتويات	الأسبوع
Subject Number: ME\ 432 Subject :Mechanical Drawing Units:4 Weekly Hours : Theoretical :1 Experimental:2 Tutorial:-		رمز الموضوع: همك/432 الموضوع: رسم ميكانيكي الوحدات:4 الساعات الأسبوعية: نظري: 1 عملي: 2 مناقشة: -	
1	Screws - Classifications of Screws	البراغي - أنواع البراغي - برغي سداسي - برغي مسنن من الطرفين - برغي مسطح / عدسي / كروي	1
2	- Joining by bolts or screws	- الربط بواسطة برغي وصامولة (سداسي) - الربط بواسطة مسمار مسنن من الطرفين	2
3	Application on computer - Using AutoCAD to draw an example of joining by bolts	تطبيق على الحاسبة - رسم مثال تطبيقي باستخدام الأوتوكاد عن موضوع البراغي	3
4	Keys - Classifications of Keys	الخوابير - أنواع الخوابير - الخابور المشوري - الخابور المسلوب - الخابور المدور	4
5	Pins & Rivets - Classifications of Pins & Rivets	المسامير والبرايم - استعمالها - تمثيلها بالرسم - أنواعها	5
6	Application on computer - Using AutoCAD to draw joining of keys or pins	تطبيق على الحاسبة - (تمرين) عن موضوع الربط بواسطة الخوابير او المسامير	6
7	Springs - Classifications of Springs	النوابض - تصنيفها - نابض ضغط - نابض سحب - نابض التواني / ورقي - رسم النوابض الأسطوانتي	7
8	Tolerances - Basic size - Limits of size - Deviation	التفاوتات - تعريفات أساسية: - المقاس الأساس - حدي المقاس - الانحرافات - وضع التفاوتات على الرسم	8



9	Fits - Classes of fit / clearance - Transition - Interference	التوافقات - أنواع التوافقات : توافق خلوصي - انتقالي - تداخلي	9
10	- Calculation of fits & tolerance	- تمارين على التوافقات - تحديد نوع التوافق للتقب والعمود - حساب الخلوص الأعلى والأدنى وكذلك التداخل	10
11	Surface finishing - Application of surface finishing symbols	علامات التشغيل - تحديد نوعية السطح بواسطة علامات او رموز التشغيل	11
12	Application on computer - Using AutoCAD drawing to represent the fits & surface finishing	تطبيق على الحاسبة - تمرين على كيفية وضع التوافقات وعلامات التشغيل على الرسم	12
13	Assembly Drawing - Draw a sectional front view & a side view for general assembly	التجميع - رسم مقطع أمامي كامل لمجمع ومسقط جانبي لتمرين معين	13
14	- Draw a sectional front view for general assembly	- رسم مقطع أمامي كامل لأجزاء منظومة ميكانيكية	14
15	- Draw a sectional front view for general assembly	- مسقط أمامي نصف مقطوع لأجزاء منظومة ميكانيكية	15
16	- Draw a sectional front view for general assembly	- رسم مقطع أمامي ومسقط أمامي لأجزاء منظومة ميكانيكية	16
17	Application on computer - Using AutoCAD to draw general assembly	تطبيق على الحاسبة - رسم تمرين على التجميع	17
18	- Using AutoCAD to draw general assembly	- رسم تمرين على التجميع	18
19	Welding - Types of welding - Gas welding - Arc welding - Resistance welding	اللحام - الطرق الرئيسية للحام - لحام غاز - لحام القوس الكهربائي - لحام المقاومة الكهربائية	19
20	- Basic symbols for welding gas & arc welding	- تمثيل اللحام على الرسم - الرموز الأساسية للحام الغاز - تمرين على اللحام	20
21	Application on computer - Using AutoCAD to draw welding assembly	تطبيق على الحاسبة كيفية وضع رموز اللحام على رسم معين - تمرين عن كيفية وضع رموز اللحام على الرسم التجميعي	21
22	Gears : Spur Gear - Classification of gears - Applications - Drawing of spur gear	التروس : التروس الاسطوانية العجلة - أنواع التروس - تطبيقاتها - رسم الترس الاسطواني العجل	22
23	- Spur gears assembly Drawing	- رسم تعشيق التروس الاسطوانية	23



24	Application on computer - Using AutoCAD to draw spur gears assembly	تطبيق على الحاسبة - تمرين عن موضوع رسم تعشيق التروس الأسطوانية	24
25	Bevel gear - Drawing of bevel gear	التروس المخروطية - رسم التروس المخروطية	25
26	- Bevel gears assembly drawing	- رسم تعشيق التروس المخروطية	26
27	Application on computer - Using AutoCAD to draw bevel gears assembly	تطبيق على الحاسبة - تمرين على موضوع رسم تعشيق التروس المخروطية	27
28	Worm and worm wheel - Drawing of worm and worm wheel	الدودة والدولاب الدودي - رسم الدودة - رسم الدولاب الدودي - تعشيق الدودة والدولاب الدودي	28
29	Application on gears - Drawing of sluice valve operating gear	تطبيق على التروس - رسم ماكينة أو أداة تضم ترسين متعشقين مع بعضهما	29
30	Detailed drawing - Detailed drawing	الرسم التفصيلي - رسم تفصيلي لأجزاء منظومة ميكانيكية مجمعة	30

وسائل الربط

وسائل الربط هي ادوات تستعمل لربط الاجزاء بعضها مع بعض وهي مهمة في تركيب

المنتجات الصناعية والمكانن وانشاء هياكل المباني . يوجد نوعان اساسيان في وسائل

الربط وهما وسائل الربط الثابت ووسائل الربط القابل للفتح .

تشمل وسائل الربط مايلي :

1- البراغي بأنواعها المختلفة Screw threads.

2- الخوابير Keys.

3- البراشيم Rivets.

4- المسامير Pins.

5- النوابض Springs.

ان معرفة طرق تمثيل وسائل الربط لها اهمية خاصة في الرسم الهندسي .

طرق رسم البراعي


عند رسم اي برغي يتم اختيار قطر البرغي والطول الفعال وطول الجزء المسنن وذلك بموجب متطلبات التصميم. اما بقية التفاصيل فيمكن ايجادها بعلاقتها مع مقدار القطر

وحيث ان :

طول البرغي : L و قطر البرغي : d

طريقة رسم البرغي السداسي :

يتم رسم البرغي السداسي بطول معين L وبقطر d اما قطر التسنن فهو d_1 حيث ان :
 $d_1 = 0.8 d$ اما طول الجزء المسنن فيعتمد على نوع التطبيق الذي يستعمل فيه البرغي. ويرسم راس البرغي السداسي عن طريق رسم مسقط افقي لسداسي خارج دائرة وكما هو مبين في الشكل ادناه:

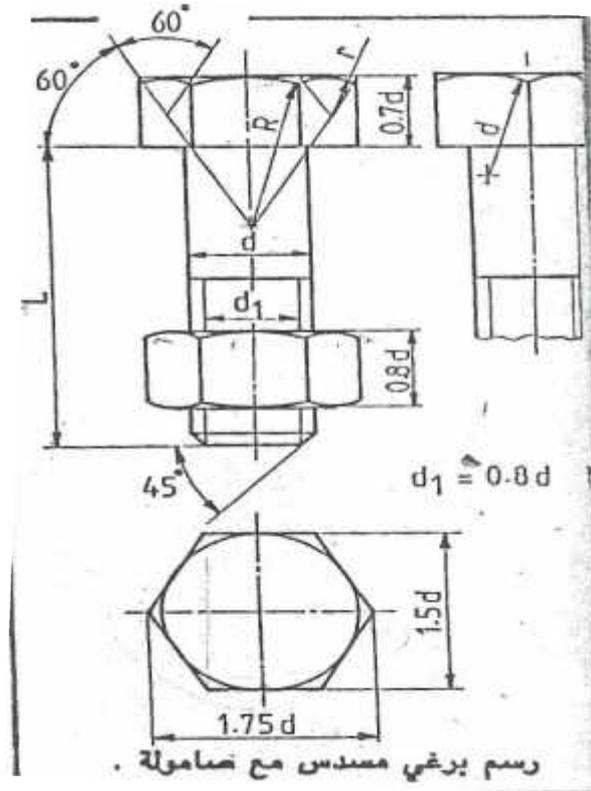


$$R = 1.5 d$$

حيث ان :

$$r = 0.4 d$$

اما بقية انواع البراغي فهي مبينة في الاشكال المرسومة ادناه:

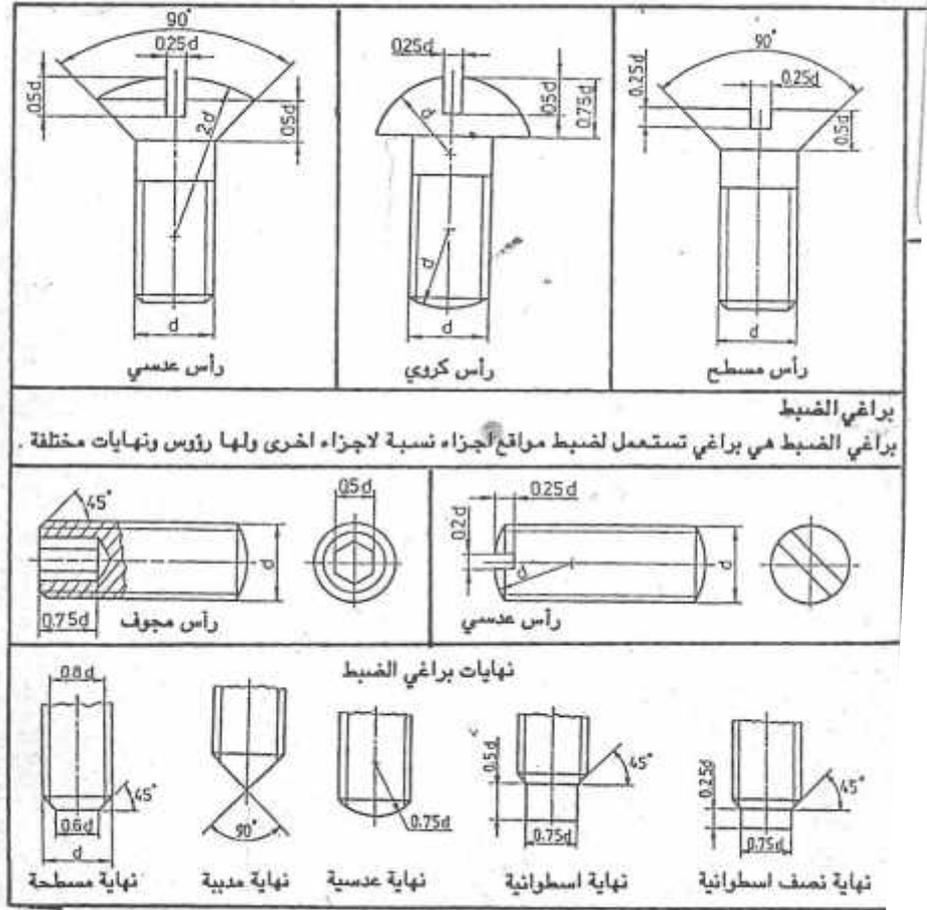

تمثيل الاسنان اللولبية

استعملت قديما عدة رموز لتمثيل الاسنان اللولبية الا انها استبدلت الان بالطريقة الموحدة

المثبتة بموجب المواصفة الدولية (ISO 6410) .

تمثل في هذه الطريقة ، قمة السن بخط سميك ويمثل جذر السن بخط رفيع كما يلي :

- السن الخارجي . يمثل القطر الكبير ، في المسقط الامامي ، بخط سميك والقطر

الصغير بخط رفيع . اما في المسقط الافقي فترسم نفس الخطوط بشكل دوائر على

ان ترسم التي تمثل القطر الصغير بشكل دائرة ناقصة (تقريبا $\frac{4}{3}$ الدائرة) . ويمكن

ان يقع الربع الناقص من الدائرة في اي اتجاه من الرسم .



- السن الداخلي. ترسم الخطوط على عكس ما هي عليه في السن الخارجي حيث يرسم القطر الكبير بسمك رفيع والقطر الصغير بسمك عريض .

نهاية السن

تمثل نهاية الجزء المسنن بخط سميك مستمر .

مقطع الاسنان

تمد خطوط القطع ، في مقطع الاجزاء المسننة ، الى الخط الذي يمثل قمة السن .

شق البرغي

يرسم المسقط الافقي للبرغي المشقوقه بصورة مائلة باوية 45 . واذا كان عرض الشق الصغير يمكن رسمه بشكل خط مفرد .

بداية البرغي

لاجل تسهيل عملية ادخال البرغي في الصامولة يتم تشكيل بداية البرغي بشكل مخروطي او عدسي .



سن التلاشي (Vanish threads)

اذا نظرنا الى الجزء الاخير من السن اللولبي نلاحظ بان السن الموجود في هذا الجزء يبدأ بالتناقص الى ان يتلاشى السن .

يسمى هذا الجزء " سن التلاشي " او الانتحاء . لا يعتبر سن التلاشي من ضمن الجزء الفعال في حالة القلم المسنن) . وان الخط الذي يرسم لتحديد الجزء المسنن يمثل نهاية الاسنان الكاملة .

عند الضرورة ، كما في حالة وضع الابعاد ، يمكن بيان سن التلاشي على الرسم بشكل قوس صغير يرسم بعد الخط الذي يمثل نهاية التسنين .

والاشكال التالية توضح التعريفات اعلاه.

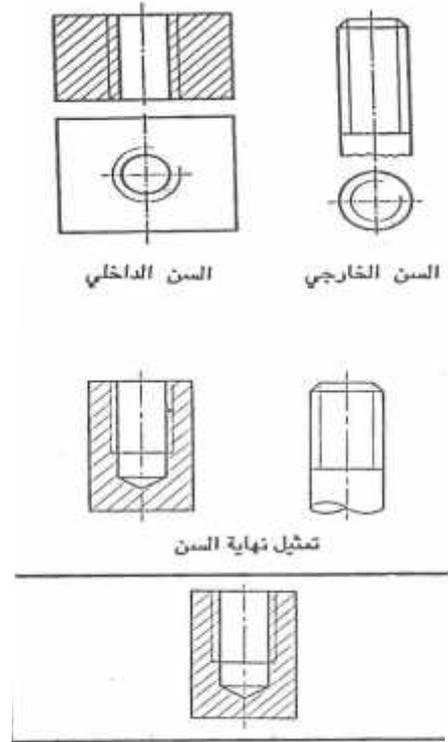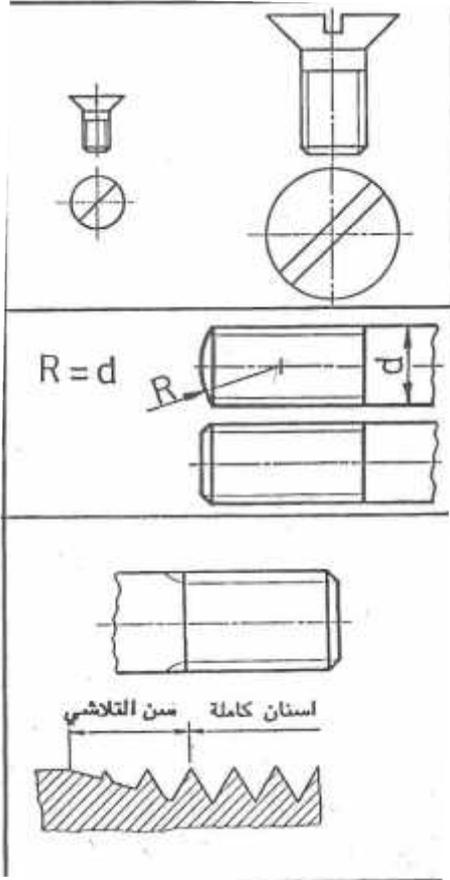

وضع ابعاد الاسنان اللولبية

تعطى البيانات التالية عند وضع ابعاد الاسنان المترية:

M 40 X 1.25 – L.H.

M : دلالة على السن المتري (Metric)

40 : قطر البرغي (مقاس الاساسي)

X : فاصلة

1.25 : الخطوة

- : فاصلة

L.H. : سن ايسر (اتجاه السن)



عموما تكون الاسنان ذات اتجاه ايمن R.H. لا توجد ضرورة لذكر الاتجاه .

مثال : M 40 X 1.5

معظم الاسنان هي ذات سن خشن لذا يمكن حذف مقدار الخطوة .

مثال : M 40


الربط بواسطة البراغي :

اولا :- الربط باستعمال البرغي والصامولة

نتقب القطعتين المراد المطلوب ربطها معا بثقب نافذ قطره do اكبر بقليل من قطر d ويمكن حساب قطر الثقب كما يلي :

$$do = 1.1 d$$

البرغي وطول الجزء المسنن منه فيعتمدان على .

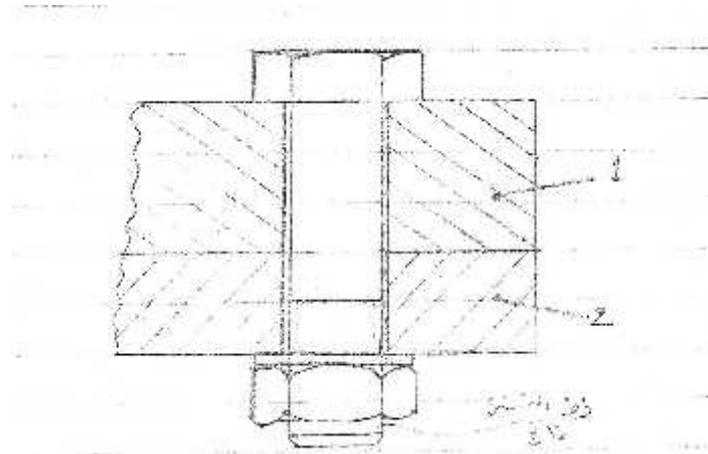




ثانيا : - الربط بدون استعمال الصامولة

يتم الربط بدون استعمال الصامولة كما يلي:



- 1- $d_o = 1.1d$ اكبر بقليل من قطر البرغي حيث ان
- 2- نحر ثقب بواسطة البريمة في الثانية بقطر d_1 اصغر بقليل من قطر L_1 حيث $d_1 = 0.8d$ $L_1 = 1.7d$
- 3- اخراج السن بواسطة القلم المسنن في الجزء الثاني الى عمق L_2 حيث ان $L_2 = 1.5d$
- 4- مقطع امامي للجزئين مربوطين . والشكل ادناه يوضح طريقة الربط

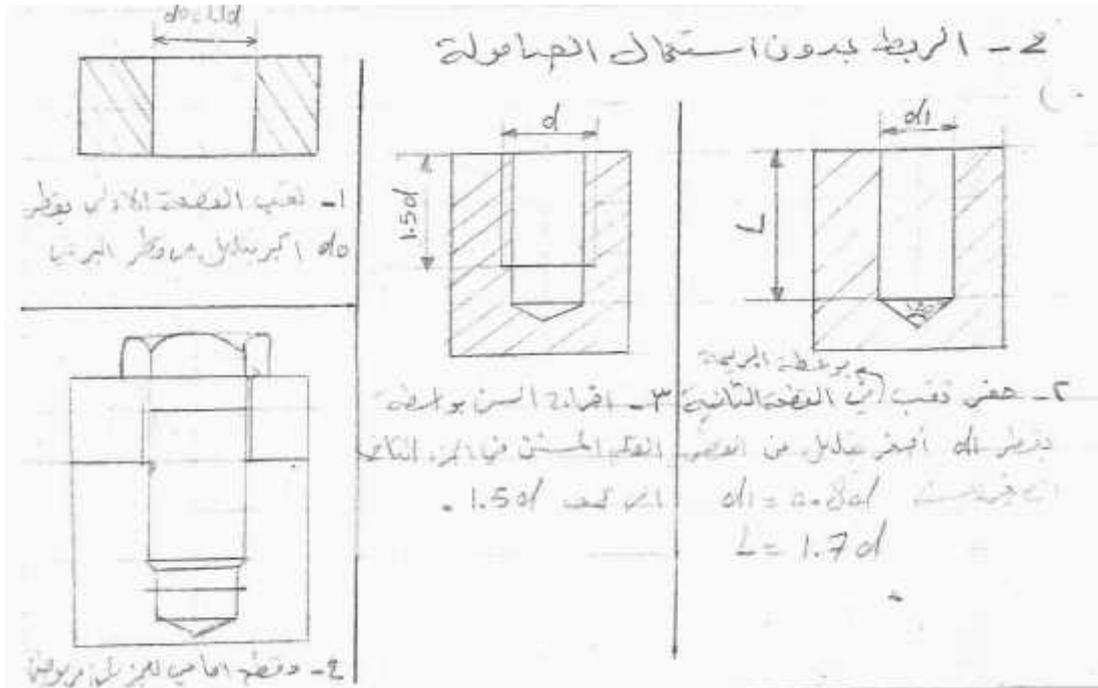



ثالثا :- الربط بواسطة مسمار مسنن الطرفين (stud)

الشكل ادناه يوضحة الربط بواسطة stud حيث تستعمل الصامولة من الطرف stud.

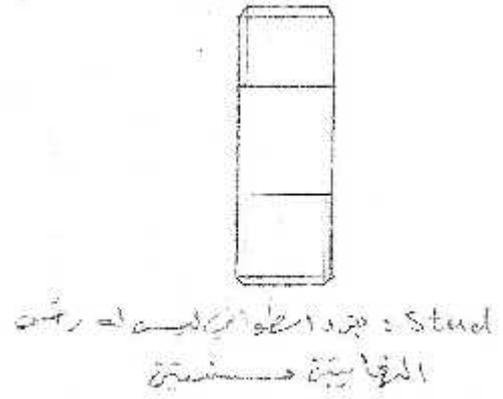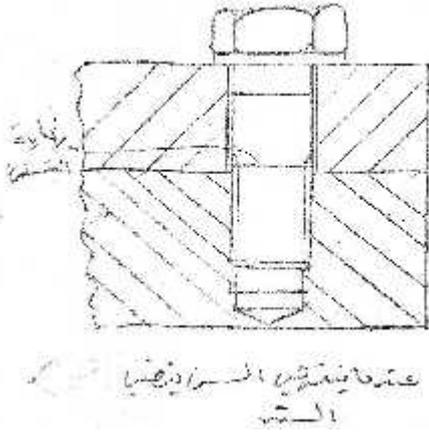


الخوابير Keys

الخوابير هي من وسائل الربط القابل للانفكاك تستعمل لربط العجلات والتروس والبكرات وغيرها من الاعمدة ومنع الحركة النسبية بينهما .

لغرض الربط بواسطة الخابور يتم حفر شق في البوشة او الترس يسمى مجرى الخابور (Key way) وشق اخر في العمود يسمى مقعد الخابور (Key seat) ثم يوضع الخابور بحيث يدخل جزء منه في مجرى الخابور والجزء الاخر في مقعد الخابور وحسب نوعه .

توجد انواع مختلفة من الخوابير :

1- الخوابير الموشورية

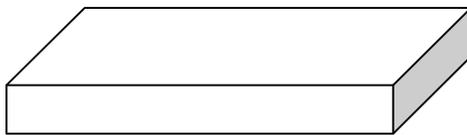

$$W = d / 4$$

$$H = d/6 \dots d/4$$


– مقطع مستطيل

– مستدير الطرفين

حيث ان : W هو عرض الخابور

H هو ارتفاع الخابور


d هو قطر العمود

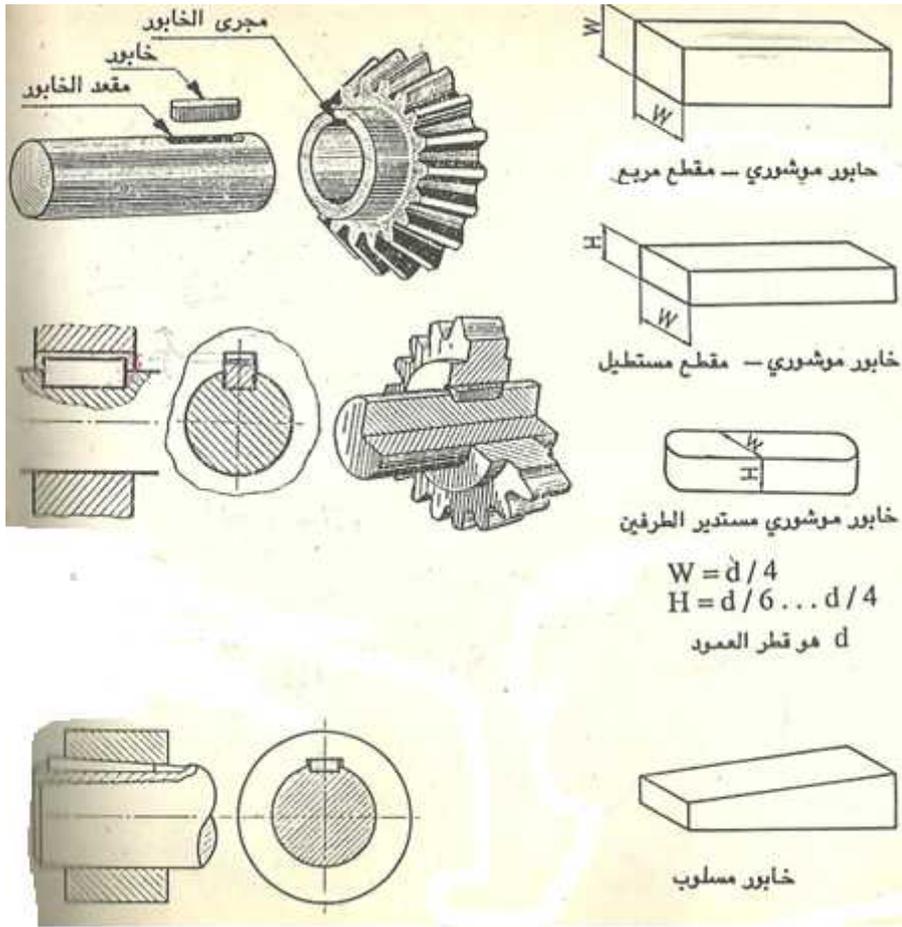

2- خابور مسلوب يكون













السطح العلوي للخابور سلبية صغيرة (نسبة السلبية 1:100)

3- خابور مدور وابعاده

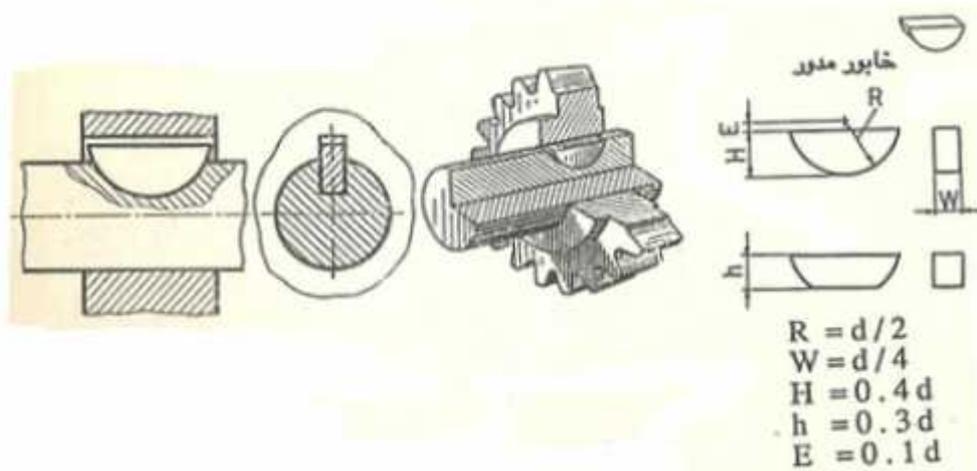

المسامير (Pins)

يوجد انواع مختلفة من المسامير كما هي موضحة في :

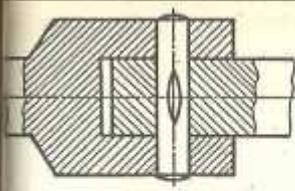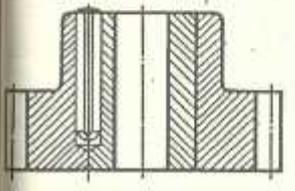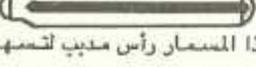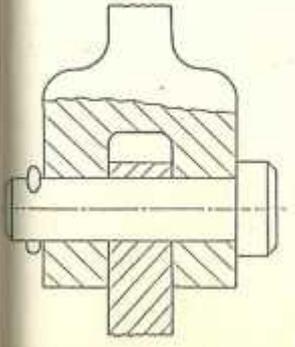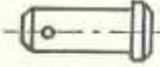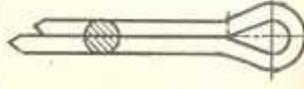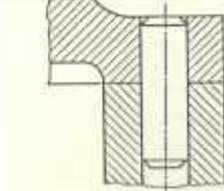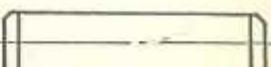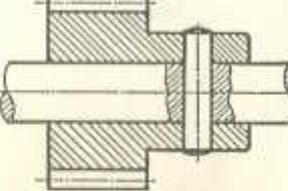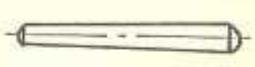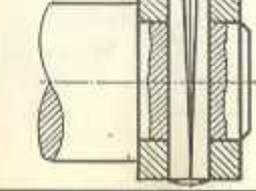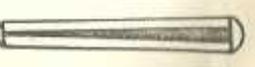المسامير (Pins)	
<p>الربط بواسطة المسامير هو وسيلة رخيصة ذات كفاءة جيدة للربط، عندما يكون تأثير الحمل بشكل اجهاد قص . توجد انواع مختلفة من المسامير مابين قسم منها في هذا الجدول .</p>	<p>نوع المسامير</p>
<p>مثال للاستعمال</p> 	<p>نوع المسامير</p> <p>مسامير ذو اخدود في الوسط</p>  <p>يستعمل عندما تتطلب الحالة ربط محكم في الوسط .</p>
<p>مثال للاستعمال</p> 	<p>نوع المسامير</p> <p>مسامير ذو اخدود مستقيم</p>  <p>لهذا المسامير رأس مدبب لتسهيل عملية الانخال . يستعمل في الاعمال التي تكون عرضة للاهتزازات او الصدمات .</p>
<p>مثال للاستعمال</p> 	<p>نوع المسامير</p> <p>مسامير مفصل</p>  <p>يستعمل في ربط المفاصل او العجلات ذات الاحمال الخفيفة .</p> <p>مسامير مشقوق</p>  <p>يستعمل كقفل لتثبيت المسامير او الصامولات .</p>
<p>مثال للاستعمال</p> 	<p>نوع المسامير</p> <p>مسامير اسطواناني</p>  <p>لربط اجزاء المكين التي تتطلب الاستقامة ودقة الربط .</p>
<p>مثال للاستعمال</p> 	<p>نوع المسامير</p> <p>مسامير مسلوپ</p>  <p>يستعمل في الاغراض ذات الاحمال البسيطة .</p>
<p>مثال للاستعمال</p> 	<p>نوع المسامير</p> <p>مسامير ذو اخدود مائل</p>  <p>يستعمل للاغراض العامة</p>


• المسامير المسلوپ، يثبت كما هو موضح في الجدول اعلاه حيث نعمل الثقوب المخصص للمسامير في القطعتين .

• المسامير ذو الاخدود يستعمل عندما يتطلب الحالة ربط محكم في الوسط اي نوع التوافق تداخلي فعلى سبيل المثال يستعمل لتثبيت البوشة مع الدشلي .

• المسامير المشقوق يستعمل كقفل لمنع خروج الشفت او يوضع وراء الصامولة لكي لا تقع الصامولة لأي سبب ، واهيانا يوجد برغي وصامولة منين معا فيثبت الماشة في الثقوب لكي نزيد المتانة .

البراشيم (Rivets)


البراشيم هي من وسائل الربط الثابت في مجالات صناعية كثيرة . وهناك انواع عديدة من البراشيم ومنها ثلاثة انواع وهي :

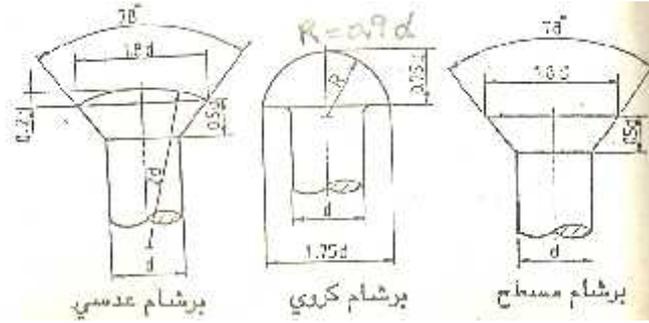

هناك نوعين من الربط بواسطة البراشيم :

Single riveted lap joint

-1

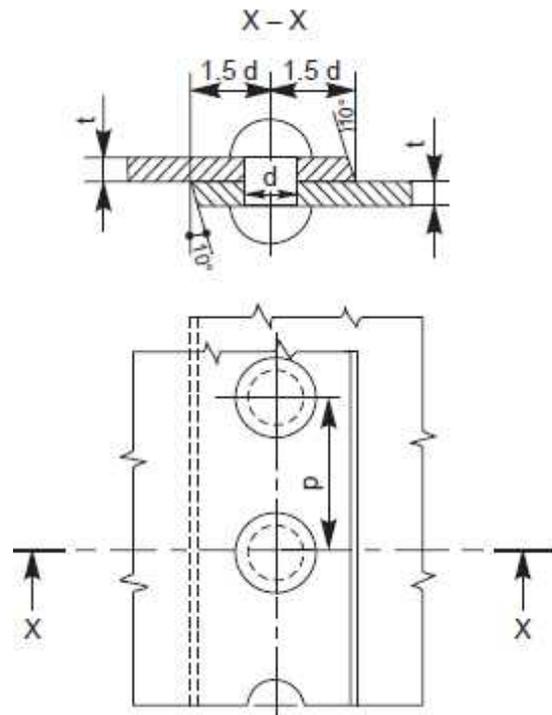


:t

:d

حيث ان: $d = 6\sqrt{t}$



Single riveted, double strap butt الربط التاكبي

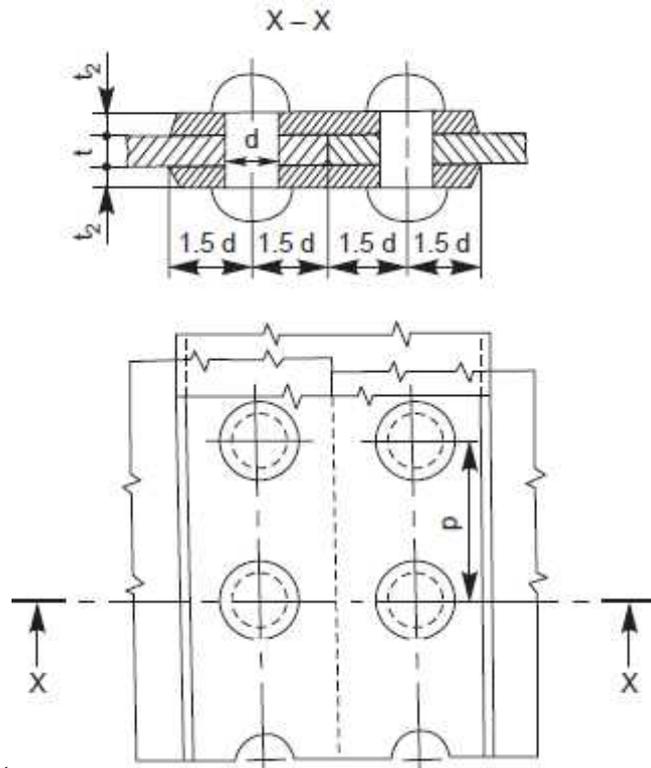

joint











حيث ان :

t = thickness of main plate

t_2 = thickness of strap plate, $t_2 = \frac{5}{8} t$

النوابض (Spring)

يوجد أنواع مختلفة من النوابض يستخدم لاستعمالات مختلفة ب نوعها كما مبينة

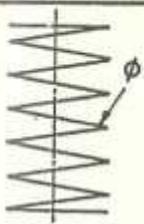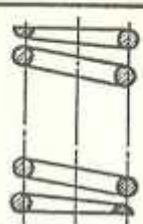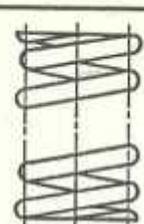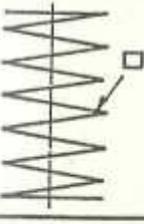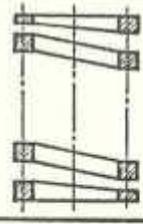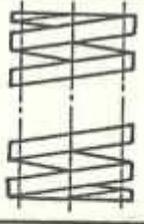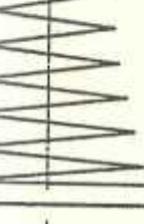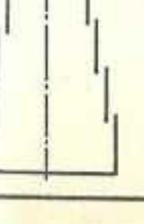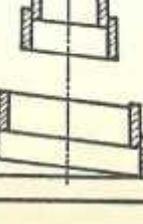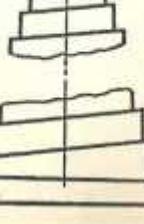نوابض الضغط			
الرسم المبسط	المقطع	المسقط	اسم النابض
			نابض ضغط اسطواني لولبي مصنوع من سلك ذو مقطع دائري .
			نابض ضغط اسطواني لولبي مصنوع من سلك ذو مقطع مستطيل .
			نابض ضغط مخروطي لولبي مصنوع من سلك ذو مقطع دائري .
			نابض ضغط مخروطي لولبي مصنوع من سلك ذو مقطع مستطيل .

سحب و ايسط مثال عليها تلك الموجودة في Boarding gage وكذلك توجد
نوابض الالتواء والنوابض الصحنية التي تستعمل في الكير اوتوماتيك للسيارة
والنوابض الحزونية التي تستعمل في الساعات والنوابض الورقية التي تستعمل في
سيارات الحمل لتقليل الصدمات خاصة في الجزء الخلفي وتوزيع الحمل بشكل منتظم .

النابض الذي نشتغل عليه في هذه المرحلة



كيفية رسم النابض :

LF = free length هو طول النابض الاعتيادي بدون حمل .

L = Length هو الحيز المتوفر بالتجميع الذي نرسم به النابض هو طول معين ك
يكون مسافة ثابتة 50mm وطول النابض الاعتيادي 70mm .

. Do = spring diameter

P = pitch الخطوة المسافة بين لفة واخرى.

d = wire diameter

nt = total coil عدد اللفات الكلية للسيرنك.

nact = active coil

= عدد اللفات الكلية - 2

Active coils = nact = nt - 2

عندما يكون السلك بحالته الحرة يسمى LF

عندما تسلط عليه حمل (ضغط) يقصر الطول L

عدد اللفات الكلية

• للنابض اما عدد صحيح 4,5,6 او هناك نوع من النوابض يكون به نصف لفة
اضافية 5.5 , 6.5 .

لكي يكون السيرنك

• مستقر من الاسفل ففي الحالة الاعادية يكون unstudy فلذلك تكون الحلقة

السفلى والعليا مستقيمة وهذه الحلقة لا يحدث بها تغير فعندما ينكس السيرنك هي

تبقى ثابتة ولذلك تسمى حلقات مينة لذلك هناك عدد لفاة كلية nt اما الفعالة فهي

nact ولزيادة الاستقرار تبرد نصف حلقة.


• السيرنك يكون في

عند وضعه في الحيز المتوفر لوضعه .



ملاحظة: اذا كان قطر الدائرة صغير بحرد 2-3mm لا تهشش الدوائر التي تمثل
ولا نوصل خطوط السبرنك بين الحلقات .

1: رسم المقطع الامامي لنابض ضغط اسطواني عدد لفاته الفعالة 3 $nact. = 3$

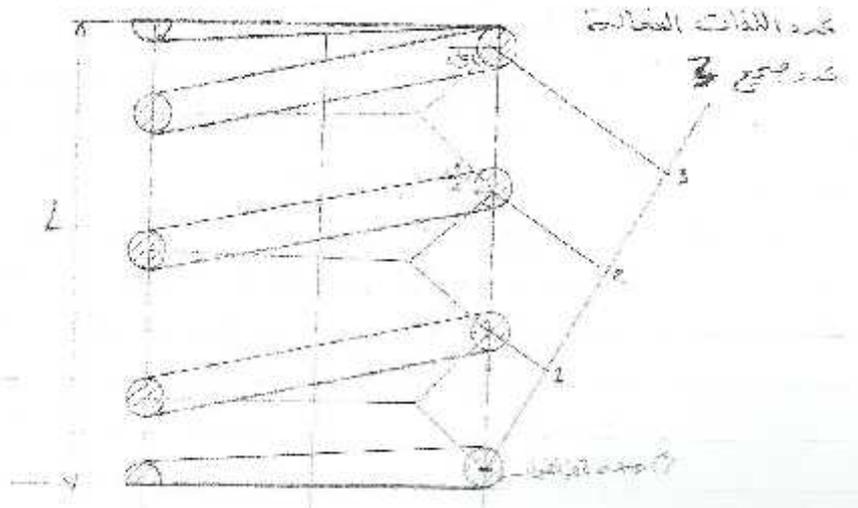

نرسم مستقيم بأي

زاوية نختارها وبأي طول وبما ان عدد اللفات الفعالة 3 نفتح divider على

مسافة معينة غير محددة ونقسم الخط المستقيم ثلاث مسافات متساوية ونقوم

بتوصيل خط من النقطة الثالثة الى مركز الدائرة الاخيرة ثم نرسم موازيات له من

النقاط الباقية بواسطة المثلاث وبذلك نستخرج مراكز دوائر الحلقات الواقعة على

اليمين ثم نرسم خطين بزاوية 45

خط مستقيم وبذلك نستخرج مراكز دوائر الحلقات الواقعة على اليسار. ثم نرسم


d ونقوم بتوصيل الخطوط بين الحلقات ونهشش الدوا .

بعد رسم المقطع

الامامي لنابض ضغط اسطواني نسقط الابعاد لكي نحصل على المسقط المسقط



2: رسم المقطع الامامي لناضض ضغط اسطواني عدد لفاته الفعالة $n_{act.} = 3.5$

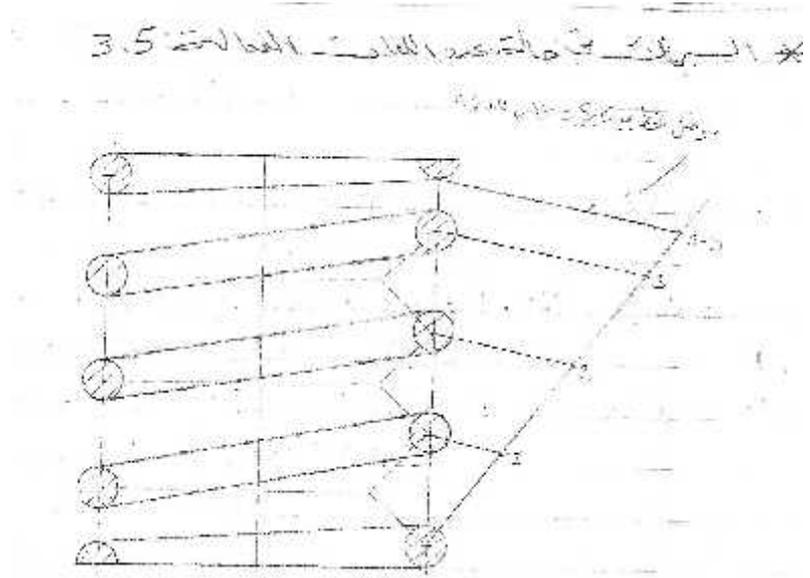

نقسم ثلاث تقسيمات

ونصف اي ان الجزء الاخير تكون نصف التقسيمات الاخرى

سؤال : م/ رسم مقطع ومسقط امامي لناضض اسطواني ذو مقطع دائري حسب

البيانات التالية :

-1

$$L = 150 \text{ mm}$$

$$D_m = 75 \text{ mm}$$

$$d = 8 \text{ mm}$$

$$5.5 =$$

-2



$$L = 170 \text{ mm}$$

$$Do = 65 \text{ mm}$$

$$d = 12 \text{ mm}$$

$$nt = 7.5 \text{ عدد اللفات الكلية}$$

التفاوتات والتوافقات

Tolerances التفاوتات

عمود على سبيل المثال قطره 50mm حوالي 100 قطعة فقبل ان يطرح المنتج للاسواق يخضع الى الرقابة و السيطرة النوعية وجد ان نسبة التلف على سبيل المثال 40% غير صالحة و 60 % صالحة من حيث الابعاد وليس العيوب الاخرى.

ونقليل نسبة التلف من منتج الاعمدة نظام التفاوتات وذلك حسب نوعية الشغلة اي طبيعة عمل الشفت مع البوشة وكذلك وجود تزييت او عدمه او وجود خابور بالعمود وغيره لذلك يعطى رنج

$$49.960 \quad 50.02$$

$$49.920 \quad 50.01$$

وعند استخدام هذا الرنج اصبح التلف اقل حوالي تقريبا 10 %

ولكي يتم التعرف والدخول على الموضوع يجب ان نعرف التعريف التالية :


نلاحظ ان الانتاج لا يعطى ابعاد متناهية في الدقة وبالامكان السماح للابعاد بان تنحرف عن الابعاد

رسم بمقدار قليل نسبيا دون ان يسبب ذلك اخلال في وظيفة الجزء . الا ان

هذا الانحراف يجب ان لا يتجاوز الحدود المناسبة لكل بعد . ووظيفة المهندس المصمم ان يحدد مقدار

التجاوز المسموح به لكل بعد عن البعد الاساسي الموجود على الرسم . ولأجل ان يكون تطبيق حدي

مليا اسهل يحدد مقاس معين يسمى " المقاس الاساسي " كما مبين في الشكل :

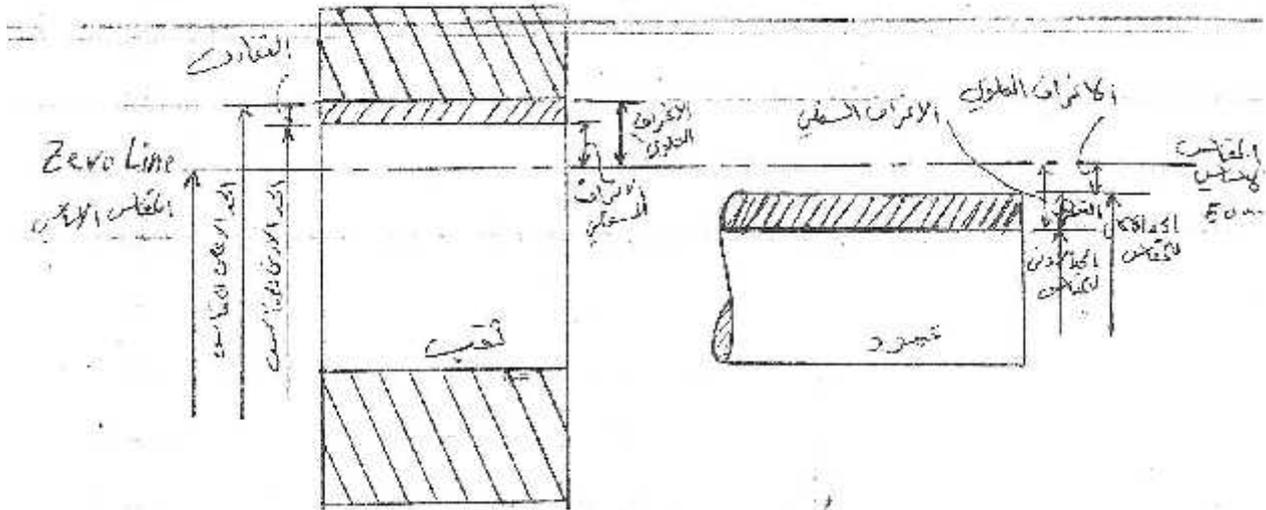

ان الجزء المظلل في الثقب او العمود هو منطقة التفاوتات وتم رسمها بمقياس كبير مبالغ فيه لانها

مقاسة بالمايكرومتر وذلك لزيادة التوضيح .

لا يجوز ان نتجاوز الحد الاعلى للمقاس فهو اكبر شيء مسموح به ولا اصغر من الحد الادنى للمقاس

نلاحظ هناك فراغ gap بين الحد الاعلى للمقاس والمقاس الاساسي يسمى الانحراف العلوي .

$$- =$$

$$- =$$

الانحراف العلوي والسفلي للعمود في المثال اعلاه اقل من المقاس الاساسي (اي كلاهما سالب) ممكن ان يصبحوا فوق المقاس الاساسي اي موجبين و ممكن ان يكون احدهم موجب والاخر سالب اي ممكن ان يأخذوا الحالات الثلاث بالنسبة للعمود والثقب معا .

$$- =$$

$$- =$$

$$0,04 = 50,000 - 49,960$$

$$0,08 = 50,000 - 49,920$$

والان نطبق الكلام اعلاه على ثقب كأن يكون بوشة او بلي ننتقل الى الرسم اعلاه .




$$0,02 = 50,000 - 50,02$$



$$0,01 = 50,000 - 50,01$$

بآآصر آاة الرسومات آلاء على منطآة التفآوت لكل من الثقب والعموء وآآذف بقية الآطوط كما

:

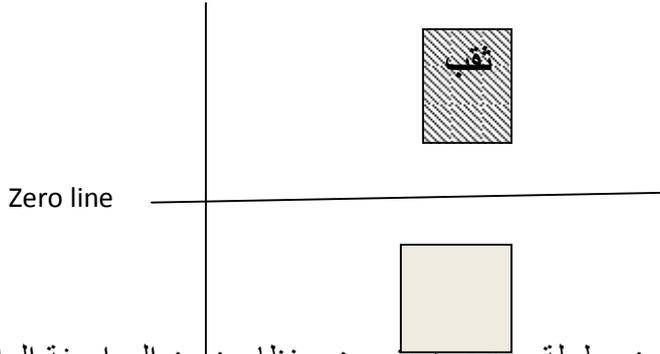

آآابة التفآوت بطرآقة الأرقام آكون مطولة ومرةآه قم وضع نظام ضمن المواصفة الآلمآة ISO تم فآه آخذ كل الآعمءة من 3mm آلى 500mm فوضعوا 28 منطآة تفآوت للعموء من الآرف A B آلى Z وهناك آروف مشآركة مثل JS وقد آعمءوا الآرف الكبآرة Capital للثقب والآرف الصغآرة Small :

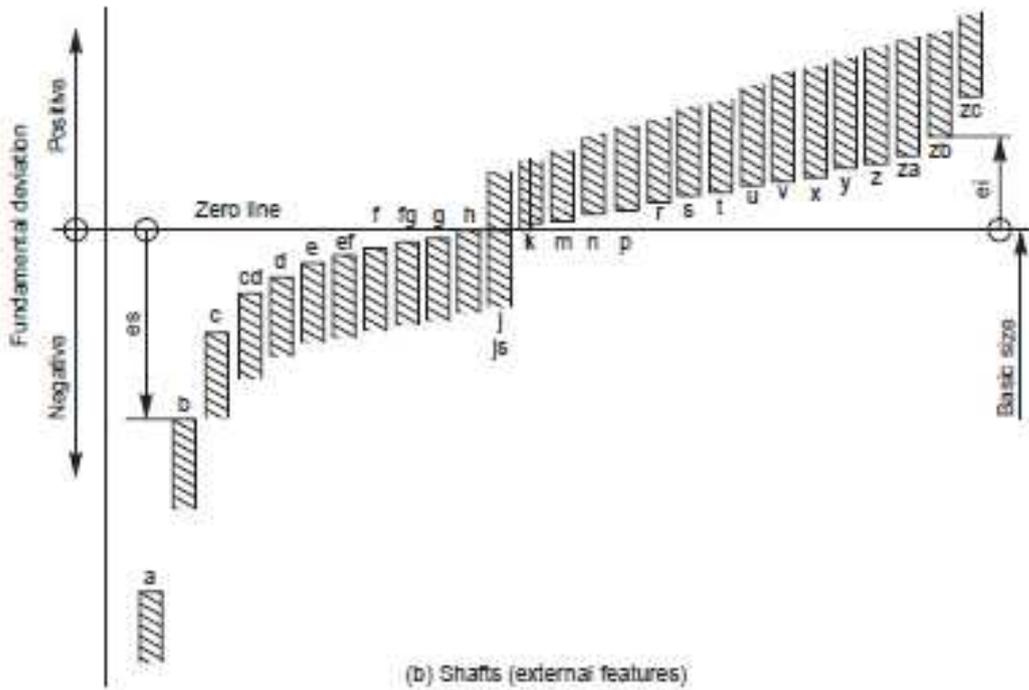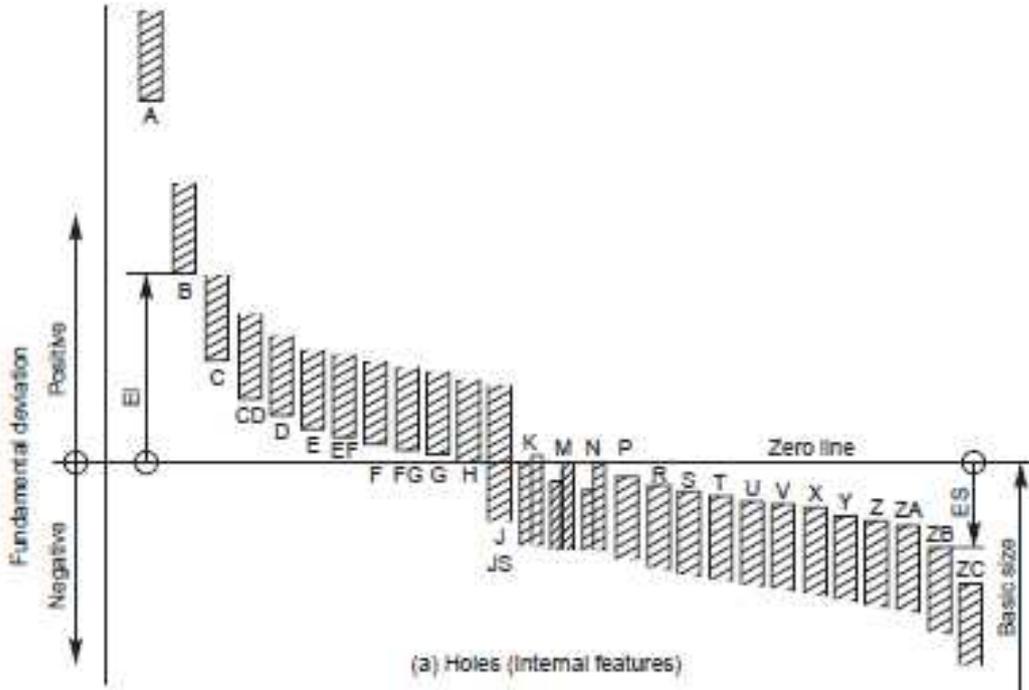

Graphical illustration of tolerance zones

ما هو الفرق بين A B C | C B A B و يقل تباعا الى H حيث يصبح عنده الانحراف السفلي مساويا للصفر وبعدها يصبح سالب . بالنسبة للثقب فالحروف قبل H يكون الانحراف السفلي موجب وبعد H يكون الانحد




h يكون سالب وبعد H يصبح موجب .

وبعدها تم تقسيم كل منطقة تفاوت الى 18 درجة تدل على مقدار التفاوت وهو مؤشر لنوعية الانتاج

فالتفاوت الصغير تعني دقة عالية في الانتاج والدرجات هي:


01,0,1,2,3,.....,16

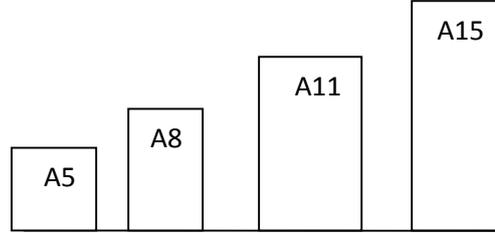

ملاحظة مهمة: بالنسبة للتقب فان الانحراف السلباوي لكل درجات A عند قطر ثابت ولكن الانحراف العلوي يزداد فبذلك تزداد منطقة التفاوت .

ويتم تمثيل هذه الدرجات على مخطط ISO .


اما بالنسبة للعمود فان الانحراف العلوي يجب ان يكون متساوي لكل الـ

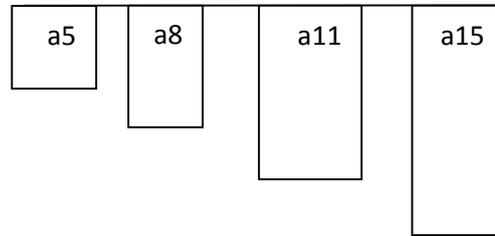

والان ننتقل الى جدولين في صفحة 190 191 بالكتاب : جدول 9.1 للتقوب و جدول 9.2 للاعمدة ،
والجدول الموجود هو جزء من الجدول الكلي لكل الدرجات فذلك الجدول الموجود يعتبر نموذجا
للمواصفات الشائعة التي ممكن ان نستنتج منه بعض الـ

والان نأخذ امثلة على كيفية استخدام الجدول :

() 40 هو المقاس الاسد $40 H_7 = 40_0^{+25}$

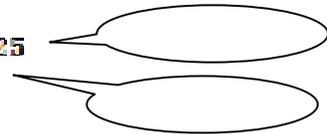



>30-40

والآن ننتقل الى الجدول آهآ نلاحظ

>40-50

فآآم آآء 40mm آهآ الرآم الآلى آآآل الانآراف العلوى و
الرآم الآسفل آآآل الانآراف السفلى ووحآآته بالماآكرون آهآ ($1\mu=0.001mm$).

$$32 P_7 = 32_{-42}^{-17}$$

$$25 e_8 = 25_{-73}^{-40}$$

$$30 A_{11} \quad 30_{300}^{430} > 130 \mu$$

$$30 B_{11} \quad 30_{160}^{290} > 130 \mu$$

$$30 C_{11} \quad 30_{110}^{240} > 130 \mu$$

عآء آساب مآءار الآفآوت لكل الآلآآ آعلاء نسنآآ آه رآم آآآ آهآ 130μ فلذلآ نسنآآآ آهآ

المآآظة المهىة: عآء قطر مآعآن لعموآ أو آآب عآءرآة الآفآوت نآسآها فآن مآءار الآفآوت آكون

:-

$$30 F_7 = 30_{20}^{41} \leftarrow 21 \mu$$

1- F هو نآسه لآس القآر لذلآ نآآء الانآراف السفلى من

$$F_8 \quad 30mm \text{ من الآءول وهو } (+20\mu)$$

2- وبعآها نآهب الى B_7 H_7 نآس القآر ($30mm$) ونآآء الفرق بآآن الانآراف السفلى

والعلوى لآى نعرف مآءار الآفآوت وهو ($+21\mu$)

(1) (2) مآكن آسنآآآ الآفآوت العلوى آهآ آساوى (41μ).



الفرق بين الثقب والعمود :

$$20 H_9 \quad 20_{-0}^{52}$$

$$20 h_9 \quad 20_{-52}^0$$

$$50 A_{11} \quad 50_{320}^{480}$$

$$50 a_{11} \quad 50_{-480}^{-320}$$

القوانين التي تستخدم في التفاوتات:

الحد الاعلى للمقاس = المقاس الاساس + الانحراف العلوي


الحد الادنى للمقاس = المقاس الاساس + الانحراف السفلي

التفاوت = الحد الاعلى للمقاس - الحد الادنى للمقاس

او = الانحراف العلوي - الانحراف السفلي

التوافقات Fits


المحاضرة الماضية رسمنا العمود على حدة والبوشة على حدة وافترضنا ان للعمود بأن الحد الاعلى والحد الادنى للمقاس اقل من المقاس الاساس اما بالنسبة للبوشة فالحد الاعلى والحد الادنى للمقاس اكبر من المقاس الاساس كما في الشكل اعلاه . فاذا انتجنا كمية من الاعمدة وكمية من البوش واخذنا واحد من تلك الاعمدة لا على التعيين وواحد من البوش لكان مقاساتهما كما في الشكل ادناه اي ان مقت الثقب اكبر من مقاسات العمود فأنهم يتداخلون مع بعضهم بتوافق ظومي كل يكون العمود بزرر داخل بوشة

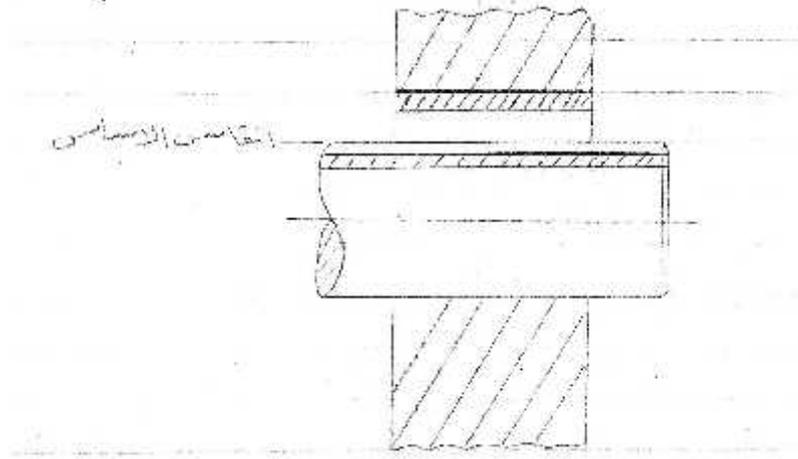



3- التوافق الانتقالي (T.F) Transition Fit

والعمود متداخلين حتى ولو بمقاس واحد فيسمى توافق انتقالي .

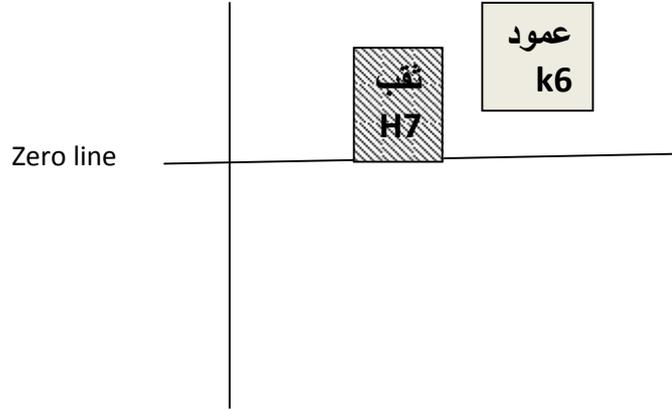

رمز التوافق هو 50H7/k6

(+)	-	=
(-)	-	=

جرت العادة ان يحسب في التوافق الانتقالي الخلوص الاعلى والتداخل الاعلى ودائما يقدم الثقب

• بدلا من انتاج العمود بثلاث اشكال وانتاج الثقب بثلاث اشكال سار اتفاق ان يوجد نظامين

1- نظام توافق الثقب الاساس . *Hole base system (H.b.s)*


2- نظام توافق العمود الاساس . *Shaft base system (S.b.s)*

نظام توافق الثقب الاساس

نثبت الثقب على منطقة التفاوت H وبغض النظر عن الدرجة ونختار العمود على اساس التوافق

المطلوب. فإذا كان المطلوب توافق خلوصي فنختار العمود اصغر من $H8$ وليكن $b8$

$p6$ وإذا اردنا توافق انتقالي فنختار $js7$. نميز نظام توافق

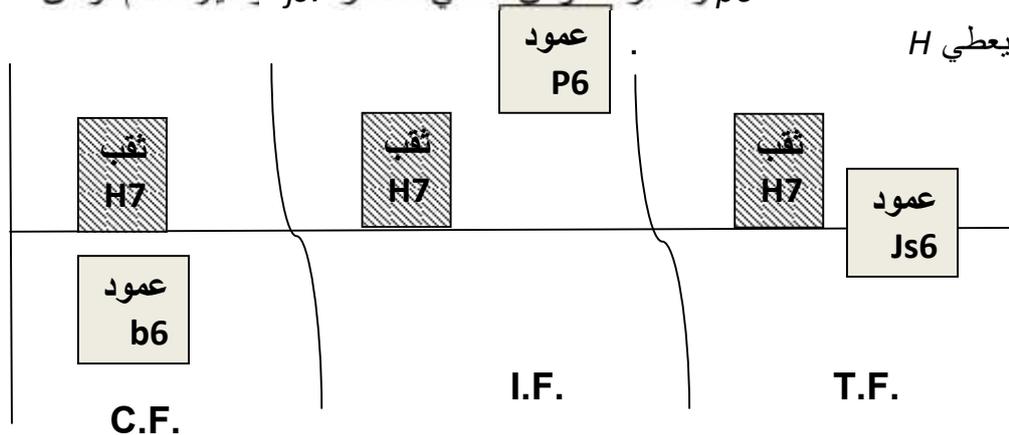




نظام توافق العمود الاساس

h

ويميز نظام توافق العمود

دام هو نظام توافق الثقب وذلك لأن تغيير قطر العمود اسهل من تغيير قطر الثقب فالعمود يغير قطره بالخراطة الخارجية التي هي اسهل من الخراطة الداخلية التي يحتاجها الثقب .

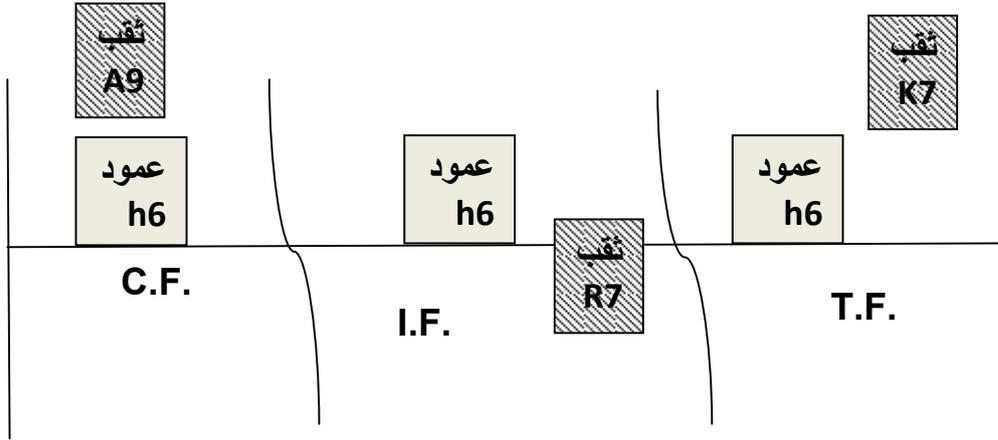

مثال (1):

جد نوع التوافق والحد الاعلى والادنى للمقاس والتفاوت

$$32 H_7/c_{11}$$

$$32 H_7 \quad 32 \begin{matrix} 25 \rightarrow 32.025 \\ 0 \rightarrow 32.000 \end{matrix} \rightarrow 25\mu$$

$$32 c_{11} \quad 32 \begin{matrix} 120 \rightarrow 31.980 \\ 280 \rightarrow 31.720 \end{matrix} \rightarrow 160\mu$$

مثال (2): جد نوع التوافقات التالية:

رقم	المقاس الاساسي (mm)	نظام التوافق	اسم الجزء	المقاس الاساسي مع الرمز	الانحراف العلوي (μ)	الانحراف السفلي (μ)	الحد الاعلى المقاس (mm)	الحد الادنى المقاس (mm)	التفاوت (μ)	نوع التوافق	الخطوس الاعلى (μ)	الخطوس الادنى (μ)	التداخل الاعلى (μ)	التداخل الادنى (μ)
1	20	ثقب الاساس	ثقب	20 H9	+52	0	20.052	20.000	52	خارجي	+125	+40	-----	-----
			عمود	20 c8	-40	-73	19.960	19.927	33	تداخلي	-----	-----	-60	-11
2	52	عمود الاساس	ثقب	52 R7	-30	-60	51.970	51.940	30	تداخلي	-----	-----	-60	-11
			عمود	52 h6	0	-19	52.000	51.981	19	انتقالي	+44	-----	-----	-21
3	80	ثقب الاساس	ثقب	80 H8	+46	0	80.046	80.000	46	انتقالي	+44	-----	-----	-----
			عمود	80 k6	+21	+2	80.021	80.002	19	انتقالي	+44	-----	-----	-----



مثال (3): اذا كان القطر 150mm وفيه وفيه الخلوص الاعلى $+1020\mu$ والخلوص الادنى $+520\mu$

نشغل على نظام توافق الثقب الاساس H.b.s أي الثقب يكون

H

$$- =$$

$$X - 0 = 520$$

والذي يمثل الانحراف العلوي للعمود $-520\mu = X$

نذهب الى الجدول عند قطر 150mm ونجد اين الانحراف العلوي (-520 μ) فنجد الحرف الذي يقابله a_{11}

$$-770\mu$$

$$- =$$

$$(-770) - y = 1020$$

والذي يمثل الانحراف العلوي للثقب $+250\mu = y$

ونذهب الى الجدول وعند الانحراف العلوي وعند قطر 150mm فنجد الحرف H_{11}

$$-33\mu$$

$$22\mu$$

$$32mm$$

مثال (4):

$$- =$$


$$-0 = -33$$

$$+33\mu =$$

$$- =$$

$$17 - = 22$$

$$39\mu = 17 + 22 =$$

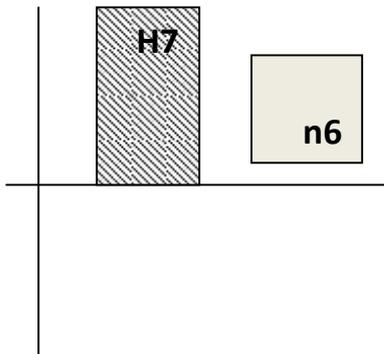



-17 μ

-59 μ

32mm

مثال (5):

- =

- 0 = - 59

أكبر عمود = 59 ص 191 عند القطر 32mm الانحراف العلوي 59μ \leftarrow s6 ومنه

42 μ + = ()

- =

42 - = - 17

$H_7 \leftarrow$ 190 24 μ =

جدول 9 . 1 منطقة التفاوت للتقريب .

FOR DIAMETER STEP IN MILLIMETER	ISO - TOLERANCE ZONE FOR HOLE										VALUES OF DEVIATIONS IN MICRONS ($1\mu = 0.001\text{ mm}$)							
	A _H	B _H	C _H	D _H	E _H	F _H	G _H	-H ₁₁	H ₉	H ₈	H ₇	J _{s7}	K ₇	M ₇	P ₇	R ₇	S ₇	
- 3	+270	+200	+170	+60	+29	+20	+12	+60	+25	+14	+10	+5	0	-4	-9	-10	-14	
> 3 - 6	+345	+215	+145	+78	+50	+28	+18	+75	+30	+18	+12	+8	+3	-4	-8	-11	-15	
> 6 - 10	+370	+240	+170	+98	+61	+35	+20	+90	+36	+22	+15	+10	+5	-4	-8	-13	-17	
> 10 - 18	+400	+260	+205	+120	+75	+43	+24	+110	+43	+27	+18	+12	+6	-5	-11	-16	-21	
> 18 - 30	+430	+290	+240	+149	+92	+53	+28	+130	+52	+33	+21	+15	+8	-7	-14	-20	-27	
> 30 - 40	+470	+330	+280	+180	+112	+64	+34	+160	+62	+39	+25	+17	+9	-8	-17	-25	-34	
> 40 - 50	+480	+340	+290	+80	+50	+25	+9	0	0	0	0	-125	-18	-23	-42	-50	-59	
> 50 - 65	+510	+380	+330	+220	+134	+76	+40	+190	+74	+46	+30	+15	+9	-9	-21	-30	-42	
> 65 - 80	+550	+420	+370	+100	+60	+30	+10	0	0	0	0	-15	-21	-39	-51	-62	-78	
> 80 - 100	+600	+440	+390	+260	+159	+80	+47	+220	+87	+54	+35	+17.5	+10	-10	-24	-38	-58	
> 100 - 120	+630	+460	+400	+120	+72	+36	+12	0	0	0	0	-17.5	-25	-45	-59	-75	-101	
> 120 - 140	+710	+530	+450	+305	+185	+100	+54	+250	+100	+63	+40	+20	+12	-12	-28	-48	-77	
> 140 - 160	+770	+530	+480	+145	+85	+43	+14	0	0	0	0	-20	-28	-52	-63	-88	-117	
> 160 - 180	+830	+560	+480	+355	+215	+122	+61	+290	+115	+72	+46	+23	+13	-14	-33	-63	-105	
> 180 - 200	+950	+630	+530	+170	+100	+50	+15	0	0	0	0	-23	-33	-60	-79	-113	-169	
> 200 - 225	+1030	+670	+550	+400	+240	+137	+59	+320	+130	+81	+52	+26	+16	-14	-35	-74	-138	
> 225 - 250	+1110	+710	+570	+190	+110	+56	+17	0	0	0	0	-26	-36	-66	-83	-126	-190	
> 250 - 280	+1240	+800	+620	+440	+260	+151	+75	+360	+140	+89	+57	+28.5	+17	-16	-41	-87	-169	
> 280 - 315	+1370	+860	+650	+210	+125	+62	+18	0	0	0	0	-28.5	-40	-73	-98	-145	-226	
> 315 - 355	+1560	+960	+720	+480	+290	+165	+83	+400	+155	+97	+63	+31.5	+18	-17	-45	-103	-209	
> 355 - 400	+1710	+1040	+760	+230	+135	+68	+20	0	0	0	0	-31.5	-45	-80	-103	-159	-272	
> 400 - 450	+1920	+1150	+810	+450	+350	+200	+100	+500	+185	+115	+75	+40	+22	-20	-50	-129	-279	
> 450 - 500	+2050	+1250	+880	+270	+155	+75	+25	0	0	0	0	-35	-50	-90	-129	-199	-349	



جدول 9.2 مدقة التفاوت للاعادة .

FOR DIAMETER STEPS IN MILLIMETER	ISO -TOLERANCE ZONE FOR SHAFT											VALUES OF IN, VIA IN IN MICRONS ($1\mu = 0.001 \text{ mm}$)						
	σ_{11}	b_{11}	c_{11}	d_9	e_8	f_7	g_6	h_{11}	h_9	h_7	h_6	k_5	k_6	n_6	p_5	r_6	s_6	
- 3	- 270 - 330	- 140 - 200	- 50 - 120	- 20 - 45	- 14 - 28	- 6 - 16	- 2 - 8	0 - 60	0 - 25	0 - 10	0 - 6	+ 3 - 3	+ 6 - 6	+ 10 + 4	+ 12 + 6	+ 15 + 10	+ 20 + 14	
> 3 - 6	- 270 - 345	- 140 - 215	- 70 - 145	- 30 - 60	- 20 - 38	- 10 - 22	- 4 - 12	0 - 75	0 - 30	0 - 12	0 - 8	+ 4 - 4	+ 9 + 1	+ 16 + 8	+ 20 + 12	+ 23 + 15	+ 27 + 19	
> 6 - 10	- 280 - 370	- 150 - 240	- 80 - 170	- 40 - 75	- 25 - 47	- 13 - 28	- 5 - 14	0 - 90	0 - 35	0 - 15	0 - 9	+ 4.5 - 4.5	+ 10 + 1	+ 19 + 10	+ 24 + 15	+ 28 + 19	+ 32 + 23	
> 10 - 18	- 290 - 400	- 150 - 260	- 95 - 205	- 50 - 93	- 32 - 59	- 16 - 34	- 6 - 17	0 - 110	0 - 43	0 - 18	0 - 11	+ 5.5 - 5.5	+ 12 + 1	+ 23 + 12	+ 29 + 18	+ 34 + 23	+ 39 + 28	
> 18 - 30	- 300 - 430	- 160 - 290	- 110 - 240	- 65 - 117	- 40 - 73	- 20 - 41	- 7 - 20	0 - 130	0 - 52	0 - 21	0 - 13	+ 6.5 - 6.5	+ 15 + 2	+ 28 + 15	+ 35 + 22	+ 41 + 28	+ 48 + 35	
> 30 - 40	- 310 - 470	- 170 - 330	- 120 - 280	- 80	- 50	- 23	- 9	0	0	0	0	+ 8	+ 18	+ 33	+ 42	+ 50	+ 59	
> 40 - 50	- 320 - 480	- 180 - 340	- 130 - 290	- 142	- 89	- 50	- 25	- 160	- 62	- 25	- 16	- 8	+ 2	+ 17	+ 25	+ 34	+ 42	
> 50 - 65	- 340 - 530	- 190 - 380	- 140 - 330	- 100	- 60	- 30	- 10	0	0	0	0	+ 9.5	+ 21	+ 39	+ 51	+ 60	+ 72	
> 65 - 80	- 360 - 550	- 200 - 390	- 150 - 340	- 174	- 106	- 60	- 29	- 190	- 74	- 30	- 19	- 9.5	+ 2	+ 20	+ 32	+ 62	+ 78	
> 80 - 100	- 380 - 600	- 220 - 440	- 170 - 390	- 120	- 72	- 36	- 12	0	0	0	0	+ 11	+ 25	+ 45	+ 59	+ 73	+ 93	
> 100 - 120	- 410 - 630	- 240 - 460	- 180 - 400	- 207	- 126	- 71	- 34	- 220	- 87	- 35	- 22	- 11	+ 3	+ 23	+ 37	+ 76	+ 101	
> 120 - 140	- 460 - 710	- 260 - 510	- 200 - 450	- 145	- 85	- 43	- 14	0	0	0	0	+ 12.5	+ 28	+ 52	+ 68	+ 88	+ 117	
> 140 - 160	- 520 - 770	- 280 - 530	- 210 - 460	- 245	- 148	- 83	- 39	- 250	- 100	- 40	- 25	- 12.5	+ 3	+ 27	+ 43	+ 90	+ 125	
> 160 - 180	- 580 - 830	- 310 - 560	- 230 - 480	- 170	- 100	- 50	- 15	0	0	0	0	+ 14.5	+ 33	+ 60	+ 79	+ 105	+ 141	
> 180 - 200	- 660 - 950	- 340 - 630	- 240 - 530	- 285	- 172	- 95	- 44	- 290	- 115	- 46	- 29	- 14.5	+ 4	+ 31	+ 50	+ 109	+ 159	
> 200 - 225	- 740 - 1030	- 380 - 670	- 260 - 550	- 190	- 110	- 66	- 17	0	0	0	0	+ 16	+ 36	+ 86	+ 88	+ 126	+ 180	
> 225 - 250	- 820 - 1110	- 420 - 710	- 280 - 570	- 320	- 191	- 108	- 49	- 320	- 130	- 52	- 32	- 16	+ 4	+ 34	+ 56	+ 130	+ 202	
> 250 - 280	- 920 - 1240	- 480 - 800	- 300 - 620	- 210	- 125	- 62	- 18	0	0	0	0	+ 18	+ 40	+ 73	+ 98	+ 144	+ 226	
> 280 - 315	- 1050 - 1470	- 520 - 860	- 330 - 650	- 350	- 214	- 119	- 54	- 360	- 140	- 53	- 36	- 18	+ 4	+ 37	+ 62	+ 150	+ 244	
> 315 - 355	- 1200 - 1560	- 600 - 960	- 360 - 720	- 230	- 135	- 68	- 20	0	0	0	0	+ 20	+ 45	+ 80	+ 108	+ 172	+ 272	
> 355 - 400	- 1350 - 1710	- 680 - 1040	- 400 - 760	- 385	- 232	- 131	- 60	- 400	- 155	- 63	- 40	- 20	+ 5	+ 40	+ 68	+ 192	+ 302	
> 400 - 450	- 1500 - 1900	- 710 - 1160	- 440 - 840	- 400	- 250	- 140	- 65	- 450	- 170	- 68	- 45	- 22	+ 6	+ 45	+ 75	+ 212	+ 332	
> 450 - 500	- 1650 - 2050	- 840 - 1240	- 480 - 880	- 450	- 270	- 150	- 70	- 500	- 185	- 72	- 48	- 24	+ 7	+ 50	+ 80	+ 232	+ 352	



اللحام :

يستعمل اللحام لربط الاجزاء بدلا من البراغي والبرايشم وغيرها ولا نستطيع فك الاجزاء الملحومة لانها سوف تتعرض للفشل .

توجد ثلاث طرق رئيسية للحام وهي :

- 1- م الاوكسي استيلين او لحام الغاز
- 2- لحام القوس الكهربائي
- 3- لحام المقاومة الكهربائية

تمثيل اللحام على الرسم :

توجد رموز خاصة لتمثيل اللحام على الرسم بحيث تعطي تلك الرموز جميع البيانات الضرورية التي تخص اللحام المطلوب تنفيذه بصورة مبسطة وواضحة . وقّعت هيئة المواصفات الدولية (ISO 2253) .

تشمل الرموز مايلي :

- | | | |
|--|-------------|----|
| | خط | 1- |
| | خط السهم | 2- |
| | الرمز | 3- |
| | ابعاد | 4- |
| | رموز اضافية | 5- |
| | | 6- |




الرموز الاساسية

تستعمل الرموز الاساسية لتمثل صنف او نوع اللحام المستعمل .

يبدي (8.1) الرموز الاساسية لانواع اللحام .


• يجب ان يقع الخط العمودي - في الجانب الايسر من

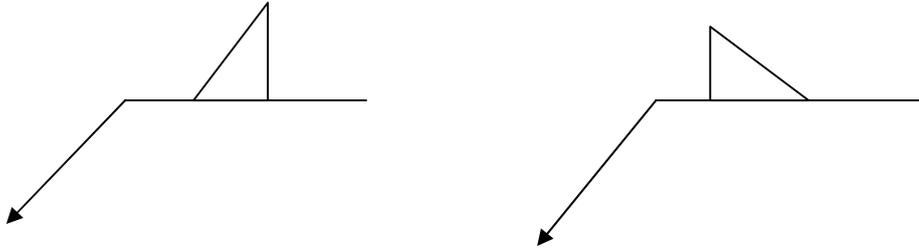

موقع الرمز نسبة الى خط المرجع

يوضع الرمز مع خط المرجع كما يلي :

- 1 فوق خط المرجع اذا كان اللحام في جانب السهم (لحام ظاهر)
- 2 (
- 3 عبر خط المرجع اذا كان اللحام في كلا الجانبين

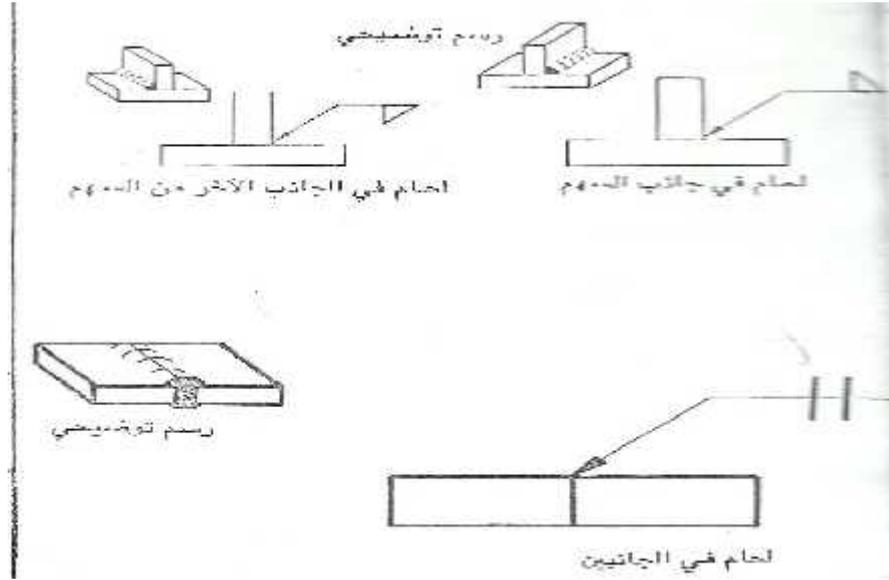

رموز سطح اللحام

تبيين رموز سطح اللحام شكل السطح الخارجي للحام . الجدول التالي يبين هذ

	—
	⌒
	⌒

امثلة لاستعمال رموز اللحام

امثلة لاستعمال رموز اللحام		
التفسير	رسم توضيحي	الرمز
لحام الحرف V مسطح		▽
لحام الحرف V في الجانبين محذب		⊗
لحام مكث مقعر		∇
لحام الحرف V في الجانبين الآخر ولحام الظهر في الجانب الآخر مسطح في الجانبين		⊕



وضع ابعاد اللحام


ان اهم الابعاد التي توضع مع رموز اللحام هي :

-
-

توضع الابعاد التي تخص مقطع اللحام في الطرف الايسر من الرمز . اما الابعاد التي تخص طول اللحام فتوضع في الطرف الايمن . بالنسبة الى اللحام المنقطع توضع الابعاد التي تبين المسافات بين

عناصر اللحام بين قوسين .

يبين الجدول (8.2) طرق وضع الابعاد الرئيسية للحام .

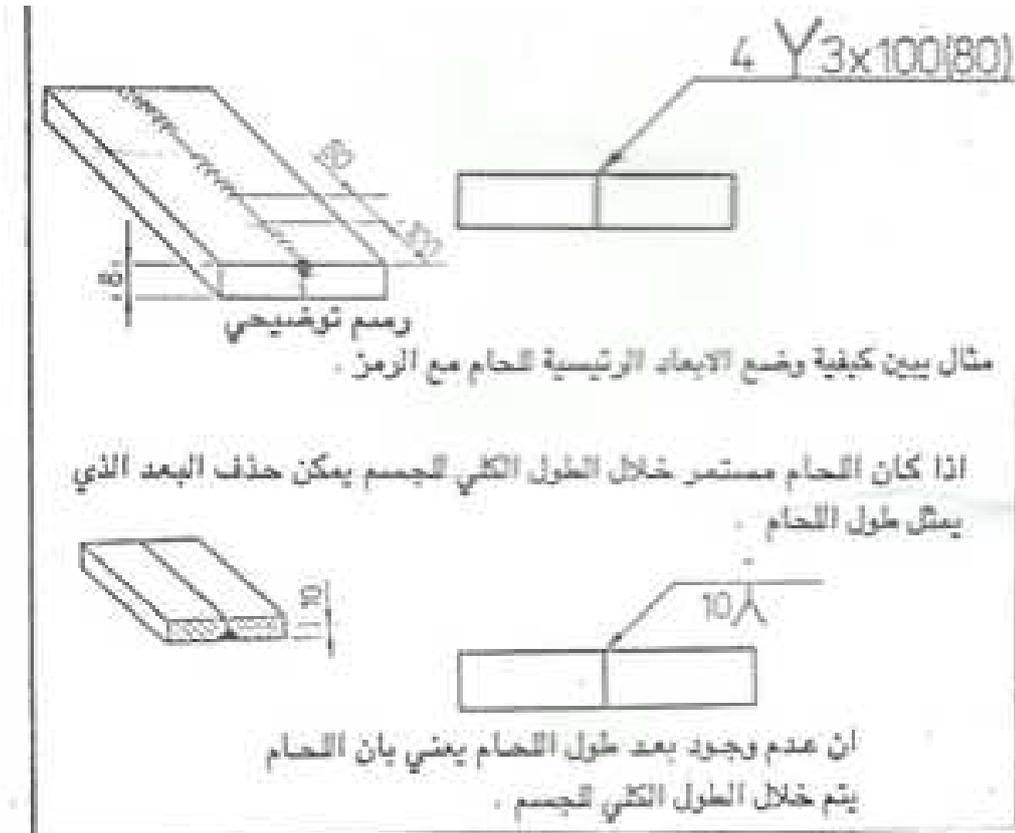

ابعاد اللحام المثلت

توجد طريقتان لوضع ابعاد مقطع اللحام المثلت :

-1


-2

وبما انه يوجد احتمالين للبعد لذلك يجب عند وضع بعد مقطع اللحام المثلث بيان اي من البعدين هو


اذا كان البعد يمثل طول ضلع المثلث يوضع الحرف z مع قيمة البعد . اما اذا كان البعد يمثل ارتفاع المثلث يوضع الحرف a مع قيمة الب .

العلاقة بين z و a :

$$z = a \sqrt{2}$$

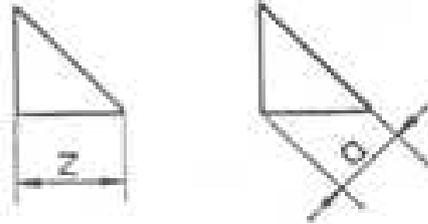


رسم توضيحي

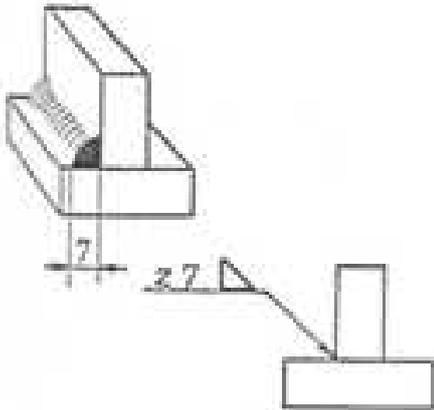

طريقة وضع طول ضلع المثلث

رسم توضيحي

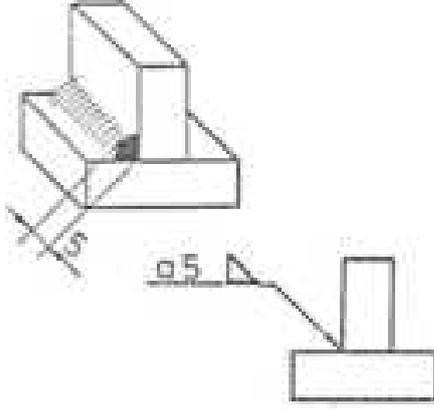

طريقة وضع ارتفاع المثلث


الرموز الاضافية

يمكن اضافة رموز خاصة لبيان بعض الصفات المميزة للحام كما في الامثلة التالية :

لحام حول المحيط

عندما يتطلب تنفيذ اللحام حول المحيط الكامل للجسم يستعمل رمز بشكل دائرة توضع عند انقواء خط

السهم مع خط المرجع .

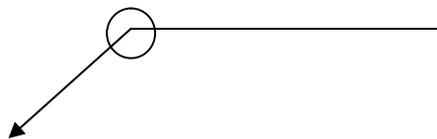



يُميز اللحام الذي يجب ان ينفذ في موقع المشروع عن اللحام الذي يتم في الورشة بوضع علم صغير كما ميبين . يكون اتجاه العلم نحو ذيل خط المرجع .




طريقة اللحام

ان طرق اللحام المستعملة مختلفة ومتعددة وقد

وضعت في المواصفة الدولية (ISO 4063)

عند الضرورة يمكن بيان طريقة اللحام بواسطة الرقم الخاص بها ضمن شوكة ترسم في نهاية خط

المرجع لهذا الغرض .

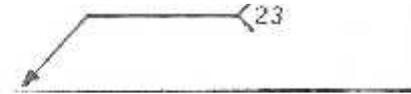


طريقة اللحام	طريقة اللحام
1 Arc welding	3 Gas welding
115 Coated wire metal arc w	311 Oxy-acetylene w
12 Submerged arc w	322 Air propane w
13 Gas shielded metal arc w	4 Pressure w
15 Plasma arc w	41 Ultrasonic w
2 Resistance w	42 Friction w
21 Spot w	7 Other welding processes
22 Seam w	71 Thermit w
23 Projection w	751 Laser w
24 Flash w	753 Infrared w

التمثيل التخطيطي للحام






احيانا تتطلب الضرورة زيادة توضيح وجود اللحام . كما في حالة وضع ابعاد اطوال عناصر اللحام

المتقطع عندما تكون هذه العناصر غير منتظمة في الطول . لهذا الغرض يمكن رسم اقواس صغيرة









على طول خط اللحام وفي المقطع يرسم اللحام بشكل مملوء .

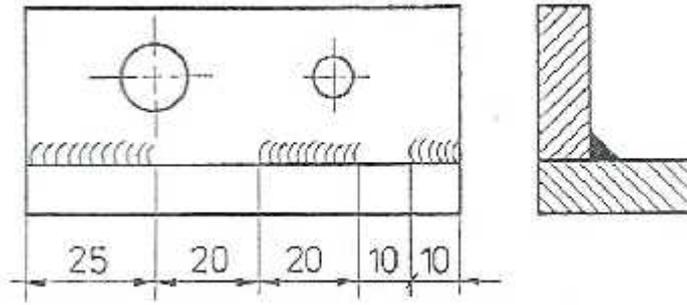

جدول 8.1 الرموز الاساسية للحام (ISO - 2553)

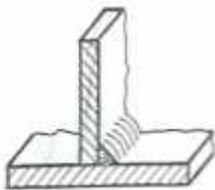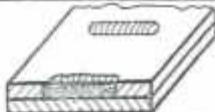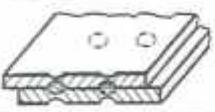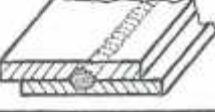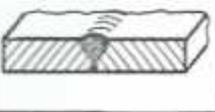اسم اللحام	رسم توضيحي	الرمز	اسم اللحام	رسم توضيحي	الرمز
لحام الحرف - J تنكبي (Single - J butt weld)		∩	لحام تنكبي صفائح ذات حافات مرتفعة (Butt weld between plates with raised edges)		∩
لحام الظهر (Backing run)		∪	لحام تنكبي مربع (Square butt weld)		∥
لحام منكب (Fillet weld)		△	لحام الحرف - V تنكبي (Single - V - butt weld)		∇
			لحام مائل تنكبي (Single - bevel butt weld)		∇
لحام سدادي او شق (Plug weld)		∩	لحام الحرف - V تنكبي مع جذر (Single - V butt weld with broad root face)		Y
لحام النقطة (Spot weld)		○	لحام مائل تنكبي مع جذر (Single - bevel butt weld with broad root face)		∇
لحام الدرز (Seam weld)		⊕	لحام الحرف - U تنكبي (Single - U butt weld)		∩

8.2 ابعاد اللحام الرئيسية (ISO 2553)

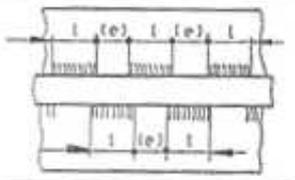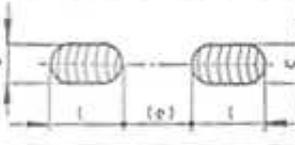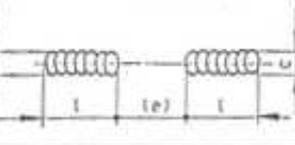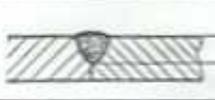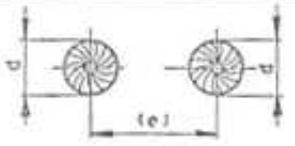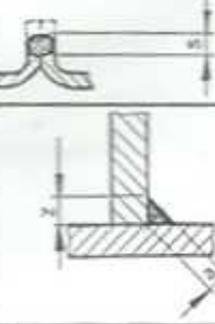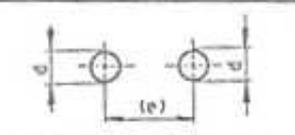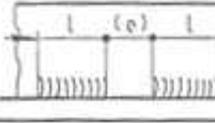طريقة وضع البعد	رسم توضيحي	اسم اللحام	ت	طريقة وضع البعد	رسم توضيحي	اسم اللحام
$\begin{matrix} a \\ a \end{matrix} \begin{matrix} n \times l \\ n \times l \end{matrix} \begin{matrix} (e) \\ (e) \end{matrix}$		لحام مثنت ومتبادل	5			لحام تناكبي
$\begin{matrix} z \\ z \end{matrix} \begin{matrix} n \times l \\ n \times l \end{matrix} \begin{matrix} (e) \\ (e) \end{matrix}$		لحام شق	6	$s \parallel$		لحام تناكبي
$c \begin{matrix} n \times l \\ (e) \end{matrix}$		لحام الدرزا	7	$s \parallel$		لحام تناكبي (حافات مرتفعة)
$d \begin{matrix} n \times (e) \end{matrix}$		لحام سدائلي	8	$\begin{matrix} a \\ z \end{matrix}$		لحام مثنت مستمر
$d \begin{matrix} n \times (e) \end{matrix}$		لحام النتقلة	9	$\begin{matrix} a \\ z \end{matrix} \begin{matrix} n \times l \\ n \times l \end{matrix} \begin{matrix} (e) \\ (e) \end{matrix}$		لحام مثنت متقطع

تشغيل السطوح

ان كل مصمم يختار نوع السطح حسب طبيعة الشغلة بحيث يؤدي الجزء ووظيفته بصورة مرضية
فذلك يجب ان يكون للسطح مواصفات معينة حسب طبيعة عمله كأن يحتاج السطح الى تجليخ او صقل
او تلميع او معاملة حرارية وغيرها .




لو وضعنا سطح تحت المجهر نلاحظ فيه ثلاثة انواع من الانحرافات هي :

1- خشونة السطح (surface roughness) : وهي الارتفاعات

2- (waviness) : وهي انحرافات ذات طابع امواج .

3- (flaws) : وهي تشويهاات بشكل شقوق على السطح .


مقدار الخشونة :

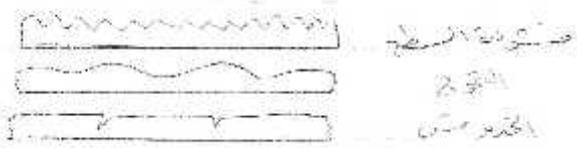

توجد عدة طرق لحساب معدل الخشونة الا ان اهم هذه

الطرق تسمى (متوسط الخط المركزي CLA Center

line average) يعرف مقدار CLA : بأنه متوسط الانحرافات الموجودة فوق وتحت المستوى الوسطي للسطح مقاسة ضمن مسافة معينة ويقاس بالمايكرونات (μ) .

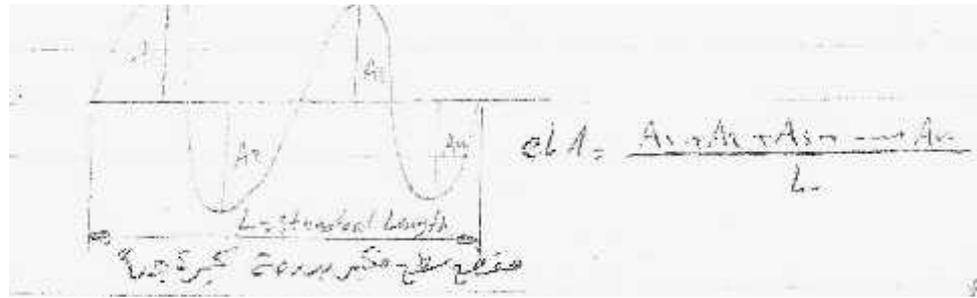

علامات التشغيل

يتكون الرمز الاساسي من بين مائتين بزاوية 60 ويكون طول الخط الايمن ضعف طول الخط


الايسر .



تفسير اجمالي لرموز التشغيل	
الرمز	رفع مادة من السطح
	اختياري
	الزامي
	غير مسموح

نأتي الان على الرمز الاجباري والبيانات التي تضاف مع الرمز :-

- a- تعيين درجة الخشونة وهناك جدول 9.3 p.194 اما تكتب رمز لرقم الذي يدل على قيمة الخشونة وهي مصنفة الى 12 ندرس فيها نأخذ (N5) للسطح الذي يحتاج الى نعومة عالية و (N7 - N9) تعني نعومة متوسطة اما للخشونة العالية فنأخذ (N10 - N12) . فعلى سبيل المثال اذا كان عندنا سطوح خارجية لا نحتاج الى تنعيم فنستخدم مثلا N11 مثال على ذلك بلي المبردة الخارجيا تحتاج ان تكون الاندوع منعمة وتعتمد على طريقة السباكة المصنع بها البلي ولكن اذا كان عندنا شفت يدور داخل بوشة فنحتاج الى نعومة عالية فنأخذ N5 وهكذا .
- b- طريقة الانتاج او طريقة التشغيل اي هل ان السطح يحتاج الى املة حرارية او طلاء وهذه كلها زيادة في المعلومات .
- c- طول العينة المستخدمة في التشغيل وهي L .
- d- اتجاه الخشونة ، يوجد جدول (9.4) P.195 يعطي رموز اتجاه
- e- مقدار السماح للتشغيل .
- f- قيمة اخرى للخشونة ، اذا تم حساب الخشونة بطريقة غير طريقة CLA فتوضع هذه القيمة بين قوسين تحت الخط الافقي .

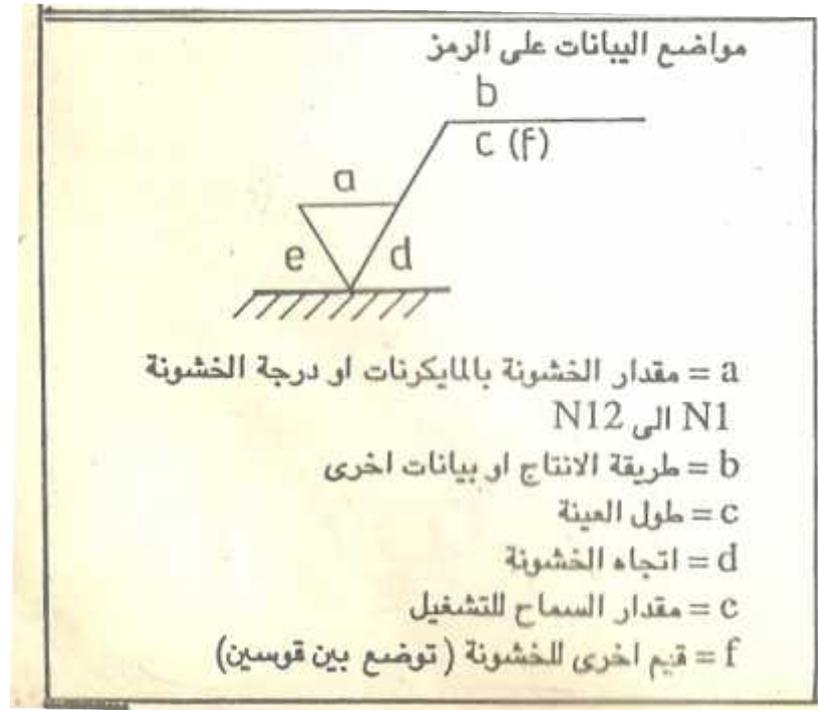











9.3 درجات الخشونة وقيمتها بالميكرونات

تطبيقات	طريقة الانتاج	درجة	قيمة
تنفيذ هذا السطح يكلف مبالغ كبيرة مكان الصقل وهو نادر الاستعمال. يستعمل في الاجهزة الدقيقة والحساسة جدا.	الصقل والشحذ (Lapping) الحديثة (Honing)	N1	0.025
		N2	0.05
تنفيذه مكلف صقل، شحذ، تلميع (Buffing) يستعمل في الاجهزة الدقيقة، الاسطوانات الهيدروليكية، الاعمدات والكراسي ذات السرعة تلميع العالية جدا.	سطح ذو نعومة عالية صقل، شحذ، تلميع (Buffing) شحذ، تلميع	N3	0.1
		N4	0.2
سطح ذو نوعية جيدة نظف، تلميع بواسطة السفرة والكراسي السريعة.	سطح ذو نوعية جيدة نظف، تلميع بواسطة السفرة	N5	0.4
كثيرة نظف، خراطة وتفرزيز عندما حمولة عالية.	انهاء جيد جدا بالماكنة نظف، خراطة وتفرزيز عندما يتم باعتناء كبير	N6	0.8
بالمكنة نظف، تفرزيز باستعمال الات المتحركة بسرعة عالية.	انهاء جيد بالماكنة نظف، تفرزيز باستعمال الات نظف حادة مع تلميع ناعم	N7	1.6



انتهاء متوسط بالماكينة استعمال في المكائن ذات الكلفة خفيفة او غير دائمية .	انتهاء متوسط بالماكز خراطة ، تقريز ، سباكة نقشب ، بثق ، نقشب نقشب ، بثق ، نقشب	3.2	N8
للخوصات الغير مهمة ولغرض التنظيف العام لا	انهاء خشن تجليخ خشن ، برادة ، خراطة ، تقريز ، تنقيب	6.3	N9
في الاجزاء ذات الخوصات عالية نوعية واطنة نقشب مع العالية ، التركيبات و الموجهات (Jigs and fixtures) .	انهاء خشن نوعية واطنة تقريز ، خراطة ، نقشب مع نقشب خشن ، برادة خسنة ،	12.5	N10
سطح ذو خشونة عالية لغرض تحسين المظهر العام	سطح ذو خشونة عالية	25	N11
	تأجين (Chipping)	50	N12

في الجدول التالي فيه كيفية كتابة الرمز على الرمز الهندسي وهناك بعض الملاحظات المهمة فالرسم
الاول يجب ان يكون رأس المثلث ملامس للسطح ويكون اتجاه الضلع الطويل نحو اليمين اما كتاب
الرقم الذي يدل على الخشونة يكون مثل كتابة الابعاد على الرسم الهندسي .

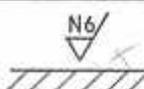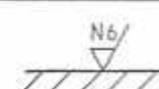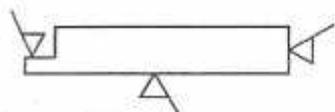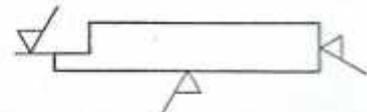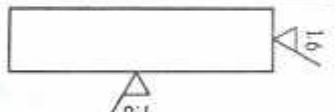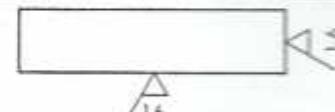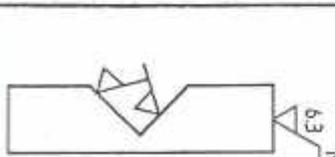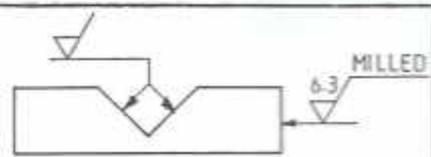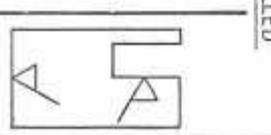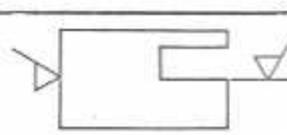خطأ	صح	أمثلة في طريقه استعمال رموز التشغيل
		يلامس رأس الرمز خط الرسم دون وجود فاصلة .
		يكون اتجاه الخط الطويل نحو اليمين .
		يوضع الرمز وكذلك البيانات الأخرى بحيث تقرأ من أسفل أو يمين الرسم كما هو متبع في وضع الأبعاد .
		في بعض الحالات يمكن وضع الرمز باتجاه آخر شرط أن تكتب قيمة الخشونة باتجاه مطابق لطريقة وضع الأبعاد .
		عند الضرورة يمكن ربط الرمز مع السطح بواسطة خط دليل ينتهي بسهم .
		يوضع السهم من خارج المادة ، أي بالاتجاه الذي يتم فيه تشغيل السطح بواسطة أداة القطع .

الرسم التجميعي assembly drawing

الأجزاء المختلفة. انه ضروري لفهم العلاقة التصميم

مكونة من تجميع عدد

بين

حسب وظيفة كل جزء.

التجميعي هو الذي يُمثل



مثال (1):

الاجزاء التالية تمثل الاجزاء التي تتكون منها ماكينة الملزمة C-Clamp :



الاجزاء التالية تمثل الاجزاء التي تتكون منها ماكينة الرافع اللولبي Screw jack في

:

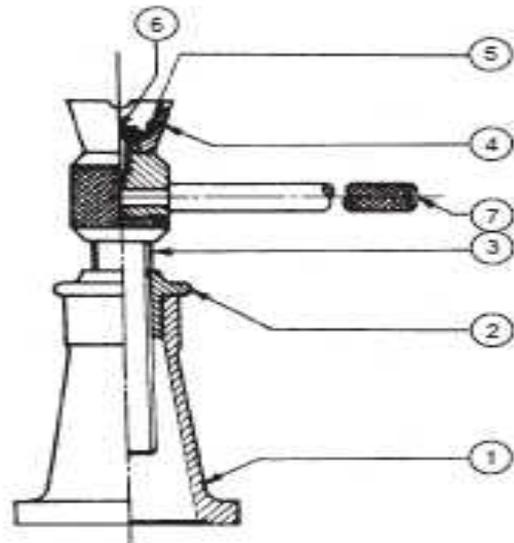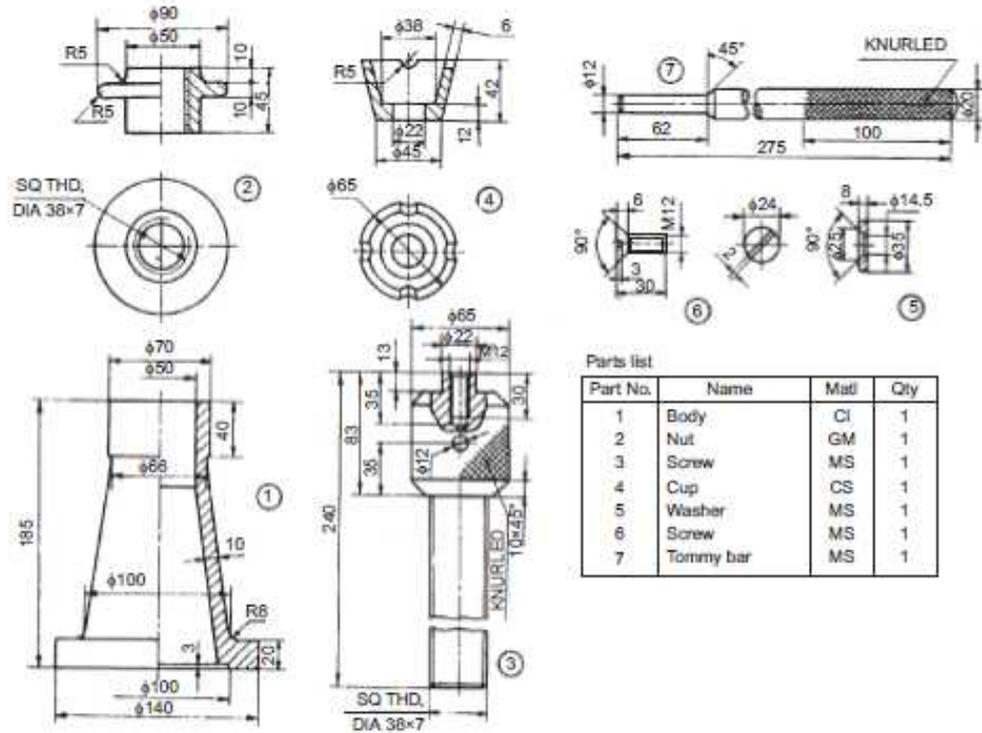

Screw jack

التروس (Gears)




التروس عبارة عن اجزاء اسطوانية او مخروطية دوارة تحتوي على اسنان على سطوحها الملامسة

تستخدم التروس عادة لنقل القدرة والحركة من عمود الى اخر وللتحكم في سرعة الحركة واتجاهها .

الاساسية للتروس هي:


- 1- التروس الاسطوانية للأعمدة المتوازية
 - 2- التروس المخروطية للأعمدة المتقاطعة .
 - 3- ة والدولاب الدوري للأعمدة المتعامدة وغير المتقاطعة .
 - 4- الترس والجريدة لتحويل الحركة الدورانية الى حركة خطية .
- تصنع التروس بالسباكة او بالقطع من مواد مختلفة مثل الفولاذ ، حديد الصب ، البرونز ، الرصاص ، اللدائن وغيرها كما في الشكل التالي .

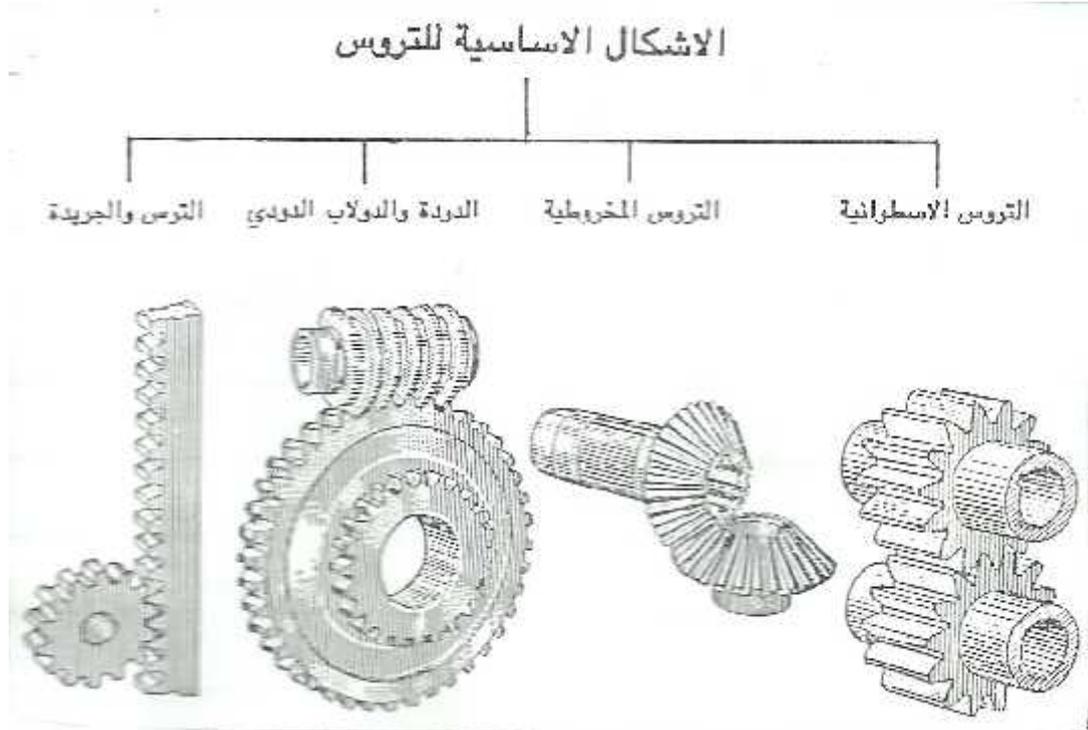

الترس الاسطواني العدل Spur gears

رموز الترس الاسطواناني العادل :

-1

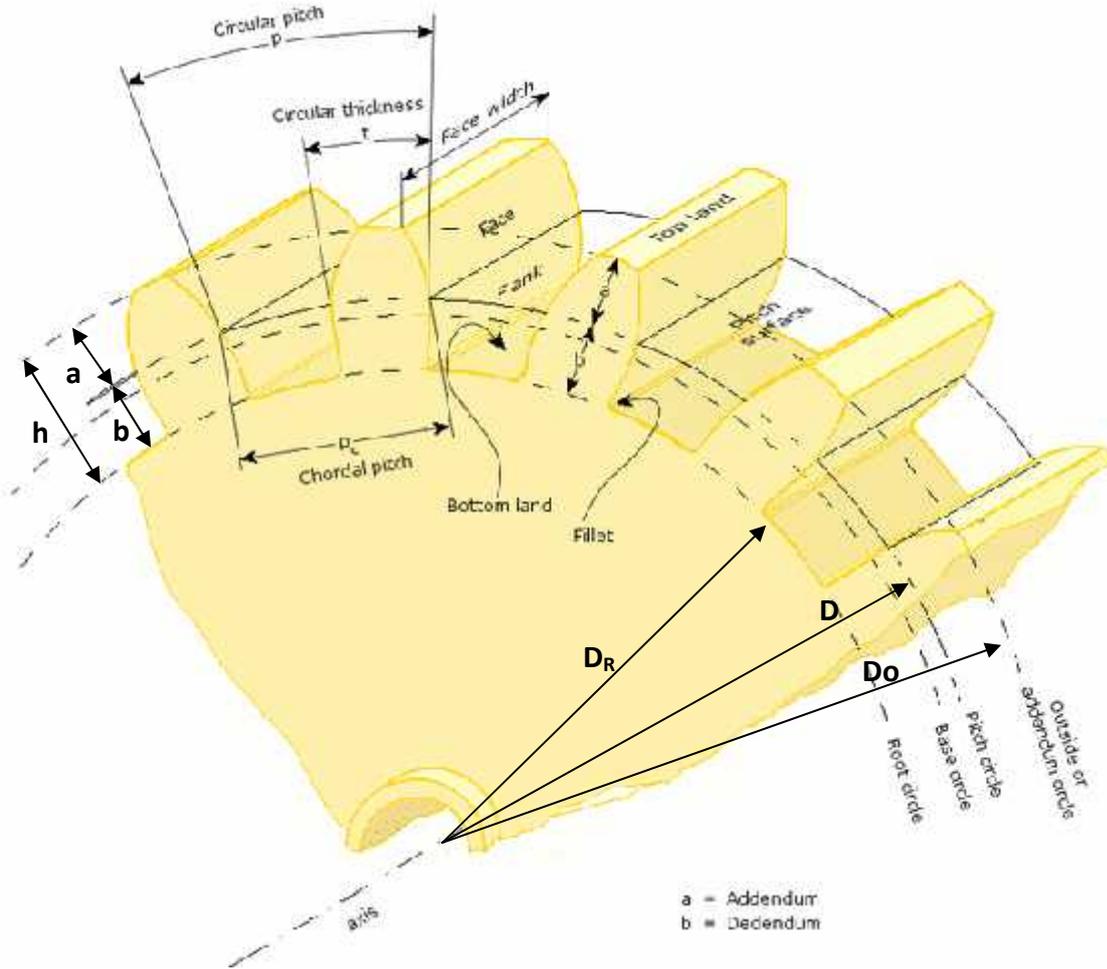

: D

: Do

: DR

: N

m : الموديول (التضمين)

: P

: a ()

: b ()



h : الارتفاع الكلي للسن (عمق التفريز)

: c

: hw

: t

F

زاوية الضغط

e الفراغ بين الاسنان


L : البعد بين المحاور

: R

n : عدد الدورات في الدقيقة

P : الترس الصغير (pinion)

G : الترس الكبير (gear)

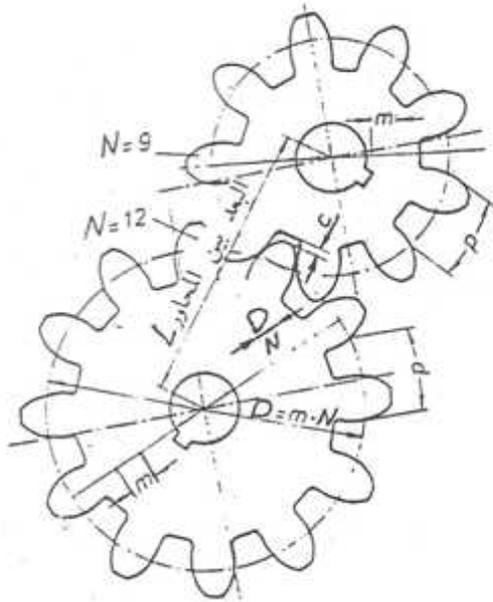

الصيغ الرياضية لحساب التروس الاسطوانية

-2

العدلة


$D = m \cdot N$ (mm) قطر دائرة الخطوة (التقسيم)	$h = a + b = 2,25 \cdot m$ (mm) ارتفاع السن
$D_o = D + 2a$ (mm) قطر دائرة الرأس	$h_w = h - C =$ (mm) العمق الشغال
$D_r = D - 2b$ قطر دائرة الجذر	$C = b - a = 0,25 \cdot m$ (mm) خلوص الرأس
$m = D / N = P / \pi$ (الموديول)	$t = P / 2$ (mm) سمك السن
$p = \pi \cdot m$ (mm) الخطوة	$F = 10 \cdot m$ (6.m ... 12.m) (mm) عرض السن
$L = D_g + D_p / 2 = (N_g + N_p / 2) \cdot m$	$R = D_g / D_p = N_g / N_p = n_p / n_g$
$a = m$ (mm) ارتفاع رأس السن	
$b = 1,25 \cdot m$ (mm) عمق جذر السن	

$d_s = \text{shaft diameter}$

قطر دائرة الخطوة = عدد الاسنان \times الموديول
الموديول هو طول الخطوة القطرية

Length of hub = 1.75 d_s to 2.25 d_s
diameter of hub = 1.5 d_s to 2 d_s

مثال للرسم التنفيذي للترس الاسطوانى العدل

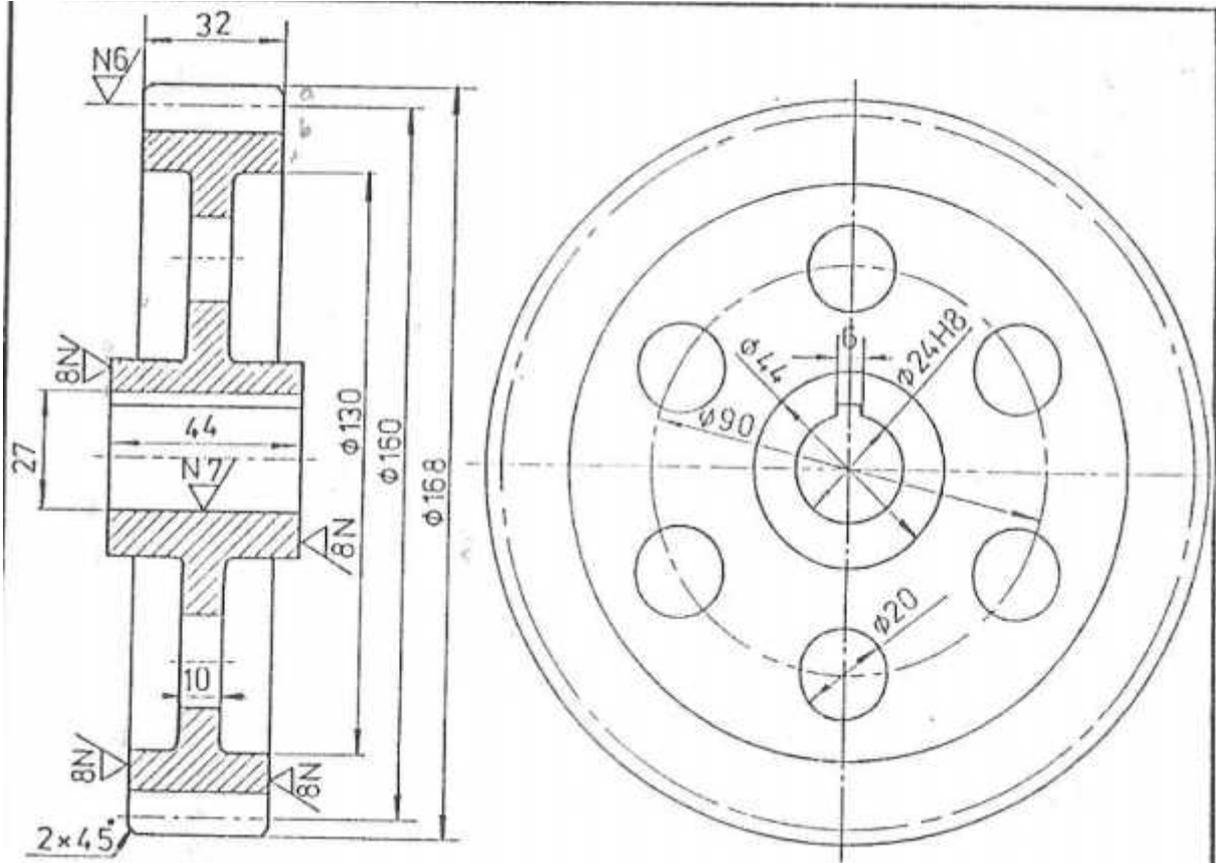

4	ma	المودول
40	N	عدد الاسنان
20°	α	زاوية الضغط
انفوليت	-	شكل السن
8.2	li	العمق الكلي
عدل	-	نوع السن

مثال للرسم التنفيذي للترس الاسطوانى العدل



التروس المخروطية (Bevel gears)

1-رموز التروس المخروطية

P : زاوية الخطوة (Pitch angle)

D : (Pitch diam)

Dh : (Hub diam)

Do : قطر الدائرة الخارجية للتروس (outside diam)

A : (Cone distance)

: زاوية طرف السن (Add. Angle)

: زاوية جذر السن (Ded. Angle)

o : زاوية الوجه (face angle)

R : زاوية الجذر (Root angle)

X : (Crown height)


Y : (Backing)

Z : (Crown Backing)

M : بعد التركيب (Mounting distance)

B : الزاوية الخلفية (Backing angle)

F : عرض الوجه (Face width)

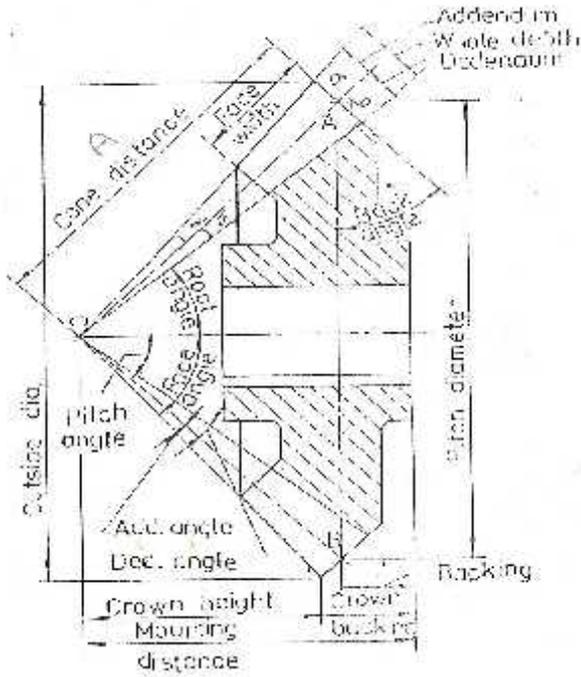

بالأضافة الى بعض الرموز الأخرى التي هي نفسها كما في الترس الأسطواني العذل وهي

(a,b,m,N,P,t,h)



2- الصيغ الرياضية لحساب التروس المخروطية :

زاوية الجذر $\Gamma_r = \Gamma - \delta$
الارتفاع التاجي $X = D_o/2 \tan \Gamma_o$
بعد التركيب $M = Y + D/2 \tan \Gamma$
البعد الخلفي التاجي $Z = Y + a \sin \Gamma$
الزاوية الخلفية = زاوية الخطوة $B = \Gamma$
عرض سن المخروط (مشترك للترسين المتعشقين)
قيمة F لا تزيد عن $A/3$
قطر الصرة $dh = 2ds$
حيث ان ds هو قطر العنود (shift)

زاوية الخطوة $\tan \Gamma_G = DG/D_p$
 $\tan \Gamma_p = DP/DG$
قطر دائرة الخطوة $D = m.N$
قطر الدائرة الخارجية $D_o = D + 2 a \cos \Gamma$
الارتفاع المائل لمخروط الخطوة $A = D/\sin \Gamma$
(مشترك لكلا الترسين المتعشقين)
زاوية طرف السن $\tan \alpha = a/A$
زاوية جذر العنود $\tan \delta = b/A$
زاوية الوجه $\Gamma_o = \Gamma + \alpha$

طريقة رسم التروس المخروطية:

خطوات رسم التروس المخروطية التي تتقاطع بزاوية 90 :

1- نرسم سنتر لاين افقي ومنه نرسم زاوية الخطوة Pitch angle
وهي الزاوية المحصورة بين راس مخروط الخطوة والمحور
 $\tan G = DG/DP$

$$\tan P = DP/DG$$

2- نحدد قطر دائرة الخطوة Pitch circle diam. حيث يقطع
زاوية الخطوة بنقطة من الاسفل والاعلى ونرسم من هذه النقطة خط عمودي على خط زاوية
الخطوة والتي يتحدد منه ميلان السبعده نحدد المسافتين $h(a+b)$ وبعد تحديد نقطتي
العمق نوصلهما برأس المخروط وبعدها نحدد عرض السن ومنه نرسم خط يوازي الخط الاول

3- نحدد مسافة تسمى Mouting distance تمثل مسافة تثبت
لرأس تقاس من رأس المخروط الى انتهاء الترس ويرمز لها M او البعد الخلفي
baking وتحدد من دائرة الخطوة الى انتهاء الترس ويرمز لها Y .

4- نرسم قطر الشفت ثم نحدد قطر hap. وهي الصرة الحاملة


للسنون ويحسب عادة :




$$(d)h_{ap} = 2 ds$$

$$(L)h_{ap} = 2.25 ds$$

وبعد التحديد ندخل بمسافة معلومة لتكن X تتراوح من (3-5mm) ومنه نرسم عمود للاعلى يقطع ميلان السن بنقطة (x) . ونوصلها برأس المخروط وبعدها نمد الميلان الاخر الى ان تقطع الخط المائل (o) وننزل منها عمود للاسفل كما في الشكل المبين ادناه.

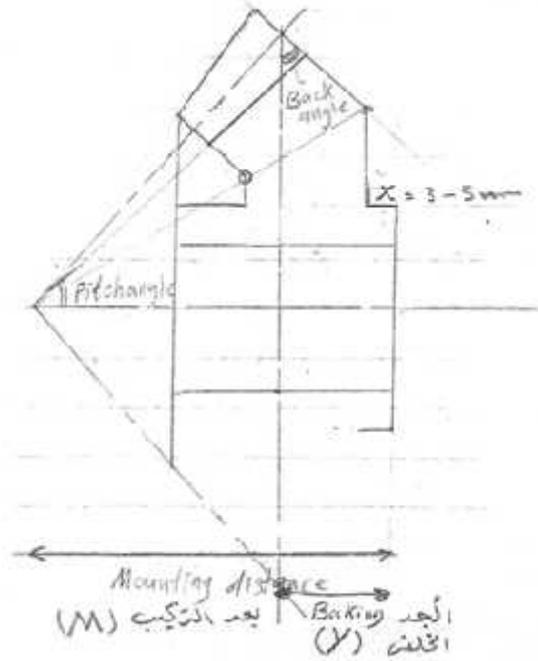

مثال للرسم التنفيذي للترس المخروطي

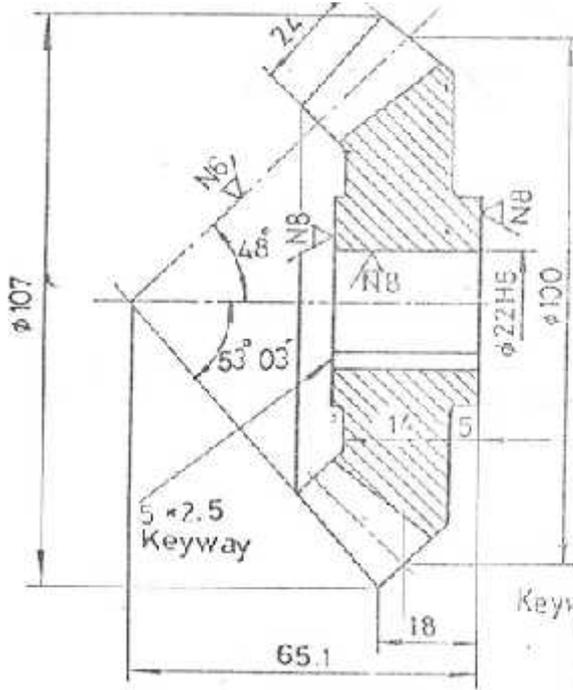

بيانات قطع السن

المعامل	المواضع	الرمز
4	m	عدد الاسنان
25	N	زاوية الضغط
20°	α	شكل السن
انغرابين	—	الحق الكلي
12	h	نوع السن
عدل	—	

الدودة والدولاب الدودي Worm and worm wheel

الدودة عبارة عن لولب ذو سن مفرد او مزدوج يتعشق مع الدولاب الدودي . ولسن الدودة نفس الشكل الممين كما في سن الجريدة . اما السن في الدولاب الدودي فانه يشبه السن في الترس الاسطواني العدل عدا انه مقوس نحو الداخل ليأخذ الموجود على الدودة . وبذلك فان شكل سن الدولاب الدودي ، طرف السن ، عمق جذر السن ، هي نفسها كما في الترس الاسطواني العدل .


تستعمل الدودة والدولاب الدودي للحصول على خفض كبير في سرعة الدوران بين الاعمدة التي تقع محاورها على زاوية 90 مع بعضها والتي تكون غير متقاطعة . عندما تدور الدودة ذات السن المفرد دورة كاملة يتحرك الدولاب الدودي بمقدار سن وفراغ فقط .

نسبة السرعة ليست لها علاقة بمقدار قطر الدودة . وبما ان كفاءة الترس الدودي تزداد كلما قل قطر الدودة يؤخذ قطر الدودة بأقل مقياس ممكن شرط ان يحتفظ مقطع الجذر بممانعة كافية لنقل عزم الدو

المطلوب دون ان ينكسر .

يتم نقل القدرة والحركة في الترس الدودي باتجاه واحد فقط : من الدودة الى الدولاب الدودي . واصغر

مقدار لنسبة السرعة الموصى باستعمالها هي نسبة 1 : 50 .

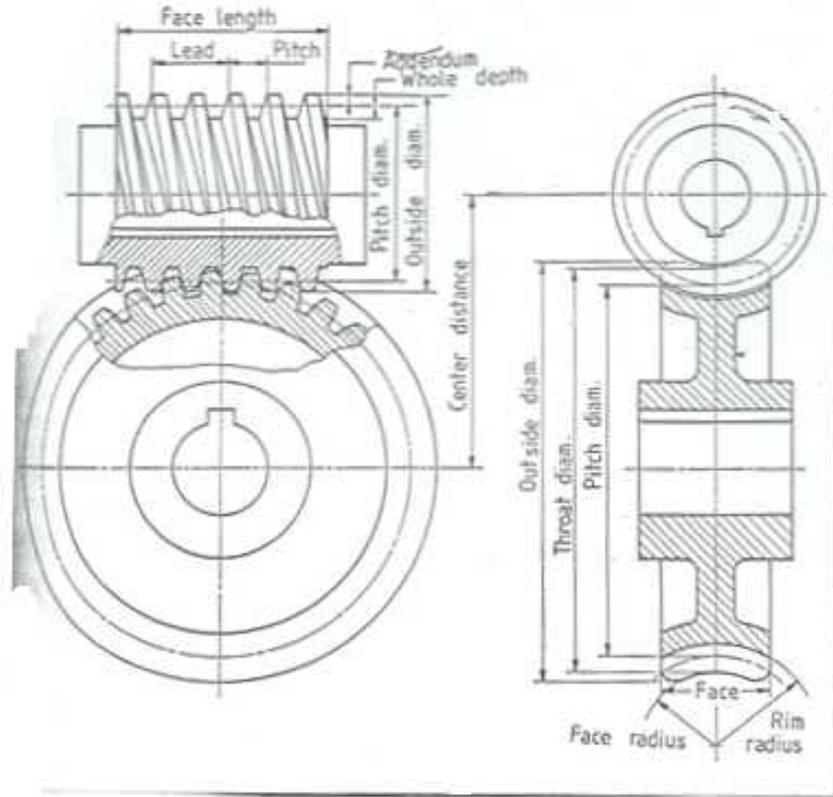


تعشيق التروس


شكل رقم (1) يمثل ترسان اسطوانتين متعشقين حيث ان شكل (د) يمثل المسقط الامامي والشكل (هـ) يمثل المقطع الجانبي للترسين .

(2) يمثل ترسان مخروطين متعشقين حيث ان شكل (ب) يمثل المسقط الامامي والشكل () يمثل المقطع الجانبي للترسين .

(3) يمثل المسقط الامامي للدودة والدولاب الدودي متعشقين معا.

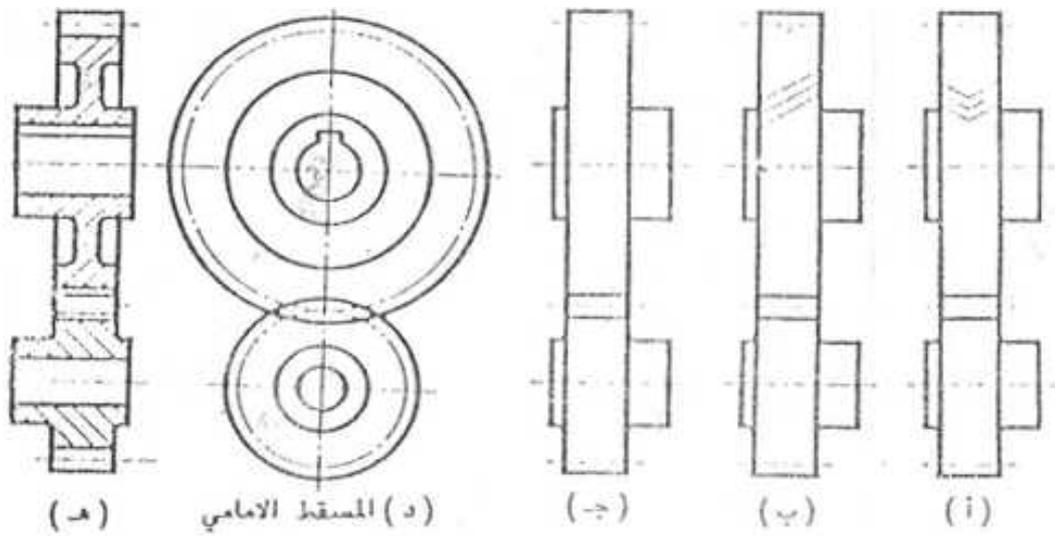

شكل 1 - ترسان اسطوانتين متعشقتان

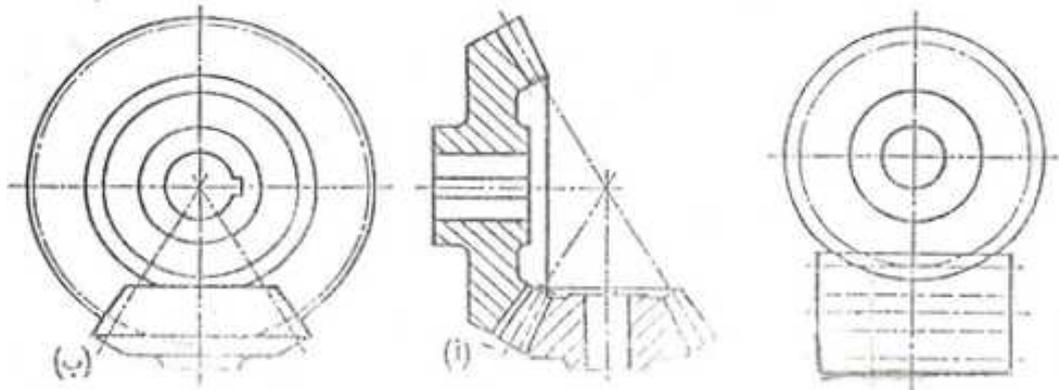

شكل رقم (2) ترسان مخروطيان متعشقتان

شكل رقم (3) الدودة والدولاب الدودي متعشقتان

